

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_051_24	2 – Data da Fiscalização: 17/06/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Maria Eugênia	5 – Bairro(s): Humaitá	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-HUM-50271/2022	Tipo de obra: Renovação	Interna	Externa	X
Status: Parada	Data de início: 19/10/2023	Previsão de Conclusão: 07/07/2024	Extensão projetada: 593,2 m	Total realizado: 561,9 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra				X
02. Placa: desvio de pedestre				X
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra				X
05. Sinalização noturna				X
06. Isolamento				X
07. Cones				X

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete				X
09. Bota				X
10. Colete				X
11. Luva				X
12. Óculos				X
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição		X		
15. Extintor de incêndio				X
16. Local de vivência				X
17. Armazenamento de material				X
18. Área de descarte (entulho)				X

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários				X

10 – Observações:

Os itens de 01 a 13, de 15 a 18 e 21 não se aplicam, pois a obra estava parada.

14. Recomposição insuficiente no passeio e recomposição provisória sem sinalização na via.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Adriano Calaça, com o objetivo de verificar o andamento das obras de renovação na Rua Maria Eugênia, no bairro do Humaitá.

Trata-se de obra de renovação para substituição de rede antiga em FF 4". A nova rede foi projetada com extensão de 593,2 m, porém o total realizado foi de 561,9 m, destes 26,8 m em PE de 63mm, 524,1 m em PE de 90mm e 11 m em Aço 3", toda rede foi assentada via método destrutivo.

A obra já se encontra com sua parte mecânica finalizada, foram renovados 46 ramais e toda a rede assentada encontra-se com carga, restando apenas a finalização das recomposições.

Foi identificado um trecho de recomposição provisória na via, iniciando em frente ao imóvel nº 105 e indo até o imóvel nº 97, sem a devida sinalização (fotos 1 e 2).

Foram identificados defeitos nas recomposições, no passeio, em frente aos imóveis de número: 01 (fotos 3 e 4), 46 (foto 5), 52 (foto 6), 64 (foto 13), 90 (foto 7), 108 (foto 14), 123 (foto 8), 133 (foto 12) 172 (foto 9), 185 (foto 10), 217 (foto 15) e 226 (foto 11). Com destaque para a recomposição em frente ao imóvel 52, onde o marco plano não estava firme no piso e para a recomposição em frente ao imóvel 172, onde tinha uma fenda profunda.

Todas as recomposições com defeito foram prontamente consertadas (fotos 17 até 29) e a via foi asfaltada (foto 16).

Conforme relato do gestor de obras, os buracos presentes na recomposição feita na esquina da Rua Maria Eugênia com a Rua Vitorio da Costa (foto 30) são ocasionados por um problema recorrente e sem causa aparente no local, sendo observado antes do início da obra. Para comprovar foi disponibilizado um relatório de vistoria (fotos 31 e 32), datado de 24/10/2023, relatando o problema. Além disso, um morador do imóvel nº 108 confirmou que o local sempre apresentou problemas com buracos.

12 – Recomendações:

Adequação de recomposição.

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviço conforme consta nos campos "Observações" e "Relatório".

O gestor de obras procedeu a adequação das recomposições (fotos 16 até 29). Desta forma, consideram-se sanadas as irregularidades apontadas.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Michel Silva Dos Santos

15 – Cargo:

Especialista em Regulação

 
16 – Matrícula:

5144919-6

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 21/06/2024


Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Recomposição provisória na via sem sinalização.



Foto 2: Recomposição provisória na via sem sinalização, em frente ao imóvel nº 105.

FOTOS



Foto 3: Buraco na recomposição, em frente ao imóvel nº 01.



Foto 4: Fenda na recomposição, em frente ao imóvel nº 01.

FOTOS



Foto 5: Afundamento na recomposição, em frente ao imóvel nº 46.



Foto 6: Recomposição rachando e marco plano se movendo, em frente ao imóvel nº 52.

FOTOS



Foto 7: Buraco na imenda da recomposição com o piso original, em frente ao imóvel nº 90.



Foto 8: Buraco na recomposição, em frente ao imóvel nº 123.

FOTOS



Foto 9: Buraco na imenda da recomposição com o piso original, em frente ao imóvel nº 172.



Foto 10: Fenda na recomposição, em frente ao imóvel nº 185.

FOTOS



Foto 11: Buraco na imenda da recomposição com o piso original, em frente ao imóvel nº 226.



Foto 12: Fenda na recomposição, em frente ao imóvel nº 133.

FOTOS



Foto 13: Piso original junto à obra danificada, em frente ao imóvel nº 64.



Foto 14: Afundamento na recomposição, em frente ao imóvel nº 108.

FOTOS



Foto 15: Fenda na recomposição, em frente ao imóvel nº 217.



Foto 16: Recomposição definitiva na via.

FOTOS



Foto 17: Conserto do buraco na recomposição, em frente ao imóvel nº 01.



Foto 18: Conserto da fenda na recomposição, em frente ao imóvel nº 01.

FOTOS



Foto 19: Conserto do afundamento na recomposição, em frente ao imóvel nº 46.



Foto 20: Conserto da recomposição rachando e marco plano se movendo, em frente ao imóvel nº 52.

FOTOS



Foto 21: Conserto do buraco na imenda da recomposição com o piso original, em frente ao imóvel nº 90.



Foto 22: Conserto do buraco na recomposição, em frente ao imóvel nº 123.

FOTOS



Foto 23: Conserto do buraco na imenda da recomposição com o piso original, em frente ao imóvel nº 172.



Foto 24: Conserto da fenda na recomposição, em frente ao imóvel nº 185.

FOTOS



Foto 25: Conserto do buraco na imenda da recomposição com o piso original, em frente ao imóvel nº 226.



Foto 26: Conserto da fenda na recomposição, em frente ao imóvel nº 133.

FOTOS



Foto 27: Conserto do piso original junto à obra danificada, em frente ao imóvel nº 64.



Foto 28: Conserto do afundamento na recomposição, em frente ao imóvel nº 108.

FOTOS



Foto 29: Conserto da fenda na recomposição, em frente ao imóvel nº 217.



Foto 30: Buracos recorrentes na recomposição, na esquina da Rua Maria Eugênia com a Rua Vitório da Costa.

FOTOS



Foto 31: Buracos recorrentes na recomposição, na esquina da Rua Maria Eugênia, fotos do relatório.



Foto 32: Buracos recorrentes na recomposição, na esquina da Rua Maria Eugênia, fotos do relatório.