



Ocorrência de deslizamentos no terreno vizinho ao número 1234 da Rua Coronel Duarte da Silveira. Não há registro de vítimas. Foram identificados dois escorregamentos no terreno, porém no momento da visita não havia moradores no local para prestar maiores informações. O talude está parcialmente com contenção de concreto **(a)**, este não apresenta sistema de drenagem e sua estrutura ocasiona dois caminhos preferencias para o fluxo d'água em períodos de chuva que desemboca sobre a face do talude sem conteção de concreto. Há um muro de contenção na base do talude e no final do talude há presença de muro de contenção **(b)**.

Pt1) O escorregamento planar de solo residual maduro ocasionando uma estrutura em balanço na lateral da residência de nº 1401 a montante do talude **(c)**. A cicatriz tem aproximadamente 2,5 m de comprimento por 5 m de altura. O talude tem vegetação de baixa densidade e na região do depósito de detritos há bananeiras. Portanto, o polígono de risco remanescente inclui a residência pois o talude encontra-se instável e o processo que pode ser reativado em caso de chuvas intensas.

Pt2) A cicatriz tem 2 m de largura e 6 m de altura declividade variando de 90º a 70º, a vegetação é de pequeno porte com a presença de duas arvores de medio porte, não afetando nenhuma residência.

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
JUNHO DE 2022

Deslizamento na rua Coronel Duarte da Silveira, Bingen.

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da elaboração: 02/06/22
Data da vistoria: 01/06/22

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

