



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 21, 2025, 12:59:36 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_222_AS_DS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **biomanta**
- **acerto/suavização do terreno**
- **concreto projetado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Segundo a moradora, depois que colocaram uma via a montante da moradia 322 casa 3, começou a descer água com frequência pelo caminho natural da drenagem. Foram observados na frente da casa 322 casa 1 trincas na moradia e sinais de movimentação no terreno. Recomenda-se remoção da vegetação como árvores de alto porte. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Construção de muro de concreto armado estaqueado atrás das casas do polígono, assim como concreto projetado na cicatriz de deslizamento. Na frente da edificação 322 casa 1, construção de muro de concreto armado estaqueado para suporte da moradia.

Foto2



Descrição da foto2

Construção de muro de concreto armado estaqueado, escada hidráulica e caixa de passagem. A moradora comentou que houve mobilização de material depois da chuva de fevereiro de 2024.

Foto3



Descrição da foto3

Biomanta, reparo de passeio e construção de guarda corpo. Beirando a escada, construção de muro de concreto armado estaqueado.

Foto4



Descrição da foto4

Escada hidráulica e caixa de passagem.