



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 30, 2025, 10:33:47 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__9

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado chumbado**
- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **retaludamento**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

A única rota de fuga encontra-se comprometida, necessitando o reparo de passeio e construção de guarda-corpo. Destaca-se para suavização do talude e aplicação de gramínea.

Foto2



Descrição da foto2

Construção de muro em "L" invertido no setor com maior espaçamento entre o talude e a moradia, e muro de concreto armado chumbado no setor com presença de rocha sã, sendo ambas as contenções atrás das edificações.

Foto3



Descrição da foto3

A montante do muro: retaludamento.

Foto4



Descrição da foto4

A vegetação impede a perfeita visualização para verificar a necessidade de contenção.