



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 1:59:11 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_CincoLagos_400_DS_TB__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado chumbado**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estaqueadas
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte e do bambuzal.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz localizada na via de acesso da moradia. Recomenda-se muro na base, remoção do bambuzal e suavização do terreno a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Suposto muro construído atrás da moradia para estabilização. Recomenda-se a sua remoção e substituição por um muro de concreto armado. Solo grampeado a montante do muro, abrangendo toda a encosta.

Foto3



Descrição da foto3

Muro de blocos construído ao lado também deve ser substituído.

Foto4



Descrição da foto4

O muro deve ser executado ao longo de toda a via de acesso.