



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 10:10:12 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__10

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**
- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de gabião**

Ações complementares:

- acerto/suavização do terreno
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- biomanta
- desobstrução de DHP

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica

Observação:

Drenagem em todo o polígono, além da limpeza do córrego e desassoreamento. Remoção de vegetação arbórea na encosta.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Atrás das edificações de número 274 (casas 1, 2 e 3): execução de muro em patamares, sendo muro em "L" invertido na base e muro de concreto armado a montante. Biomanta em setores menos íngremes da encosta.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de gabião nas margens do córrego. Destaque para a melhoria do acesso às moradias, pois a rota de fuga é comprometida em períodos chuvosos.

Foto3



Descrição da foto3

Visão geral do polígono de risco, com deslizamentos em taludes de corte atrás das edificações e inundação proveniente do córrego. Moradores relataram preocupação com a queda de árvores de alto porte.

Foto4



Descrição da foto4

Atrás das edificações de número 272 (casas 2 e 3): muro de concreto armado estacado. A jusante da edificação nº 272, que dá para a servidão: muro de concreto armado estacado no pequeno talude de corte.