



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 11:05:33 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__8

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de gabião**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta

Observação:

Drenagem em todo o polígono e desassoreamento do córrego. Foram observadas zona saprolítica e rocha sã no sopé do talude. Houve mobilização de blocos durante o movimento de massa de fevereiro de 2024. Destaca-se que o material mobilizado no deslizamento planar atingiu o telhado e encostou na parede da edificação.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Trecho ao lado da rocha sã: muro de concreto armado, em patamares.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz de deslizamento pretérito: execução de muro de concreto armado, em patamares, com canaletas a montante.

Foto3



Descrição da foto3

Destaque para o atingimento do material mobilizado no telhado e a falta de estruturas de drenagem no setor.

Foto4



Descrição da foto4

Muro de gabião nas margens do córrego. Colocar guarda-corpo na pequena ponte de acesso às moradias.