



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 28, 2025, 3:52:54 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_241_BC_SC__12

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção de guarda-corpo
- acerto/suavização do terreno
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desobstrução de DHP
- construção/reparo de passeio
- biomanta
- desobstrução da drenagem

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estakeadas
- caixa de passagem
- escada hidráulica

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação como árvores de alto porte. O polígono apresenta diversos setores com feições de instabilidade. Via a meia encosta necessita ser construída. Foram observadas áreas com tentativas de estabilização já com sinais de avarias ou rupturas.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Construção de muro de concreto armado estaqueado atrás das edificações, encaixados em taludes de corte.

Foto2



Descrição da foto2

Reparo de passeio. Ruínas indicando histórico de movimentação do terreno.

Foto3



Descrição da foto3

Foi observado concreto novo no passeio da edificação. Cortina atirantada em áreas com feições de instabilidade avançadas imediatamente a jusante das moradias. Solo grampeado em áreas com maior espaçamento das moradias. Biomanta em áreas menos íngremes.

Foto4



Descrição da foto4

Área com indicativo de movimentação pretérita.