



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 3:56:05 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_279_IR_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**

Ações complementares:

- acerto/suavização do terreno
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- biomanta

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estacadas
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de médio a alto porte. Moradora local relatou a ocorrência de deslizamento planar na encosta a montante da via, em fevereiro de 2024, obstruindo totalmente a via, e comprometendo a rota de fuga. Não foi possível acessar a edificação a meia encosta, pois os moradores não se encontravam no local.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Encosta a montante da via: muro em concreto ciclópico na base e solo grampeado a montante, contemplando toda a encosta com presença de cicatriz. Ressalta-se a importância de estruturas de drenagem nesse trecho.

Foto2



Descrição da foto2

Execução de muro de concreto armado, em patamares, na edificação encaixada em talude de corte. A jusante da edificação, recomenda-se a execução de biomanta para mitigação dos processos erosivos.

Foto3



Descrição da foto3

Atrás da edificação de nº 787: remoção do muro já existente, e execução de muro de concreto armado na base com solo grampeado a montante. Melhorar o acesso à edificação a montante e executar muro de concreto armado, no talude de corte, atrás da moradia.

Foto4



Descrição da foto4

Atrás da edificação de nº 775: muro em patamares, sendo muro em "L" invertido na base e muro de concreto armado a montante. Na crista do deslizamento, recomenda-se acerto/suavização do terreno.