



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 4:18:26 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_279_IR_TS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de gabião**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:


- canaleta
- vigotas estaqueadas
- escada hidráulica

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via, assim como limpeza e desassoreamento do córrego. Remoção de vegetação como árvores de médio e alto porte. Setor com pulsos de deslizamentos de grande proporção, ocorridos em fevereiro de 2024, que atingiram área externa e, até mesmo, cômodos de edificações. Moradora local relatou que ao lado esquerdo da edificação nº 127, houve deslizamento planar em fevereiro de 2024, com atingimento de um cômodo (quarto). Não foi possível acessar a moradia localizada a meia encosta, sendo necessária avaliação futura.

Fotos da ocorrência

Foto1

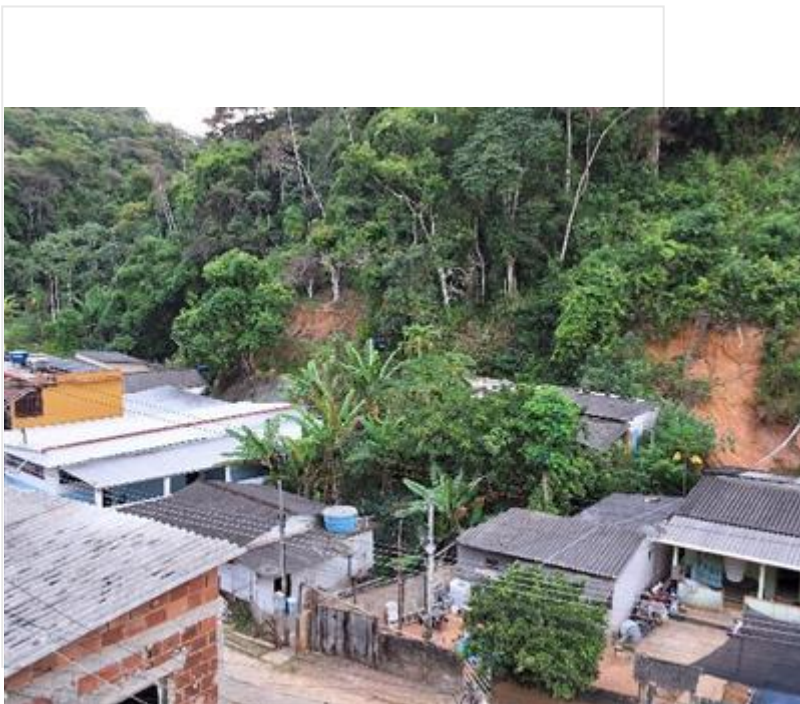

Descrição da foto1

Frente da edificação nº 108: córrego passa atrás da edificação, logo, recomenda-se muro de gabião nas margens do córrego. Moradia próximo a encosta: muro de concreto armado no sopé da encosta. A montante, solo grampeado com vigotas estakeadas.

Foto2



Descrição da foto2

Atrás das edificações nº 105 e ao lado direito: execução de muro de concreto armado na base, com canaletas. A montante, solo grampeado com vigotas estakeadas, contemplando todo a encosta. Foi observado zona saprolítica, na qual houve queda de blocos.

Foto3



Descrição da foto3

Atrás da edificação nº 147: muro de concreto armado, em patamares, contemplando uma drenagem eficiente. A jusante da moradia, ressalta-se que o muro de gabião nas margens do córrego deverá contemplar todo o polígono.

Foto4



Descrição da foto4

Atrás da edificação nº 163: muro de concreto armado, em patamares, e gramínea em trechos menos íngremes da encosta. Escadaria de acesso à moradia a montante necessita de melhorias.