



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 4:30:56 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_279_IR_TS__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**
- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução de DHP**
- **biomanta**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de bambuzal. Destaca-se para a melhoria dos acessos às edificações, pois todos encontram-se precários e com avarias. Execução de gramínea em trechos menos íngrimes do talude. Foram observadas as seguintes feições de instabilidade na edificação de nº 134: trincas no terreno, afundamento e trincas na moradia.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Edificação nº 134: a jusante, ocorreu destruição do acesso, logo, recomenda-se executar muro em concreto ciclópico na base, muro estaqueado em talude a montante, refazer a escada de acesso. Atrás da edificação: muro de concreto armado estaqueado.

Foto2



Descrição da foto2

A jusante da edificação de nº 128: executar muro em concreto ciclópico na base, com biomanta no trecho superior e mais suave do talude (menos íngreme), e muro de concreto armado estaqueado, a montante, para suporte da moradia. Remover muro já existente.

Foto3



Descrição da foto3

Edificação de nº 108 (a montante): muro de concreto armado em moradias encaixadas no talude de corte, com biomanta no trecho superior e menos íngreme, seguido por muro de concreto armado, a montante, para suporte da moradia.

Foto4



Descrição da foto4

Atrás da edificação de nº 128: muro de concreto armado em "L" invertido, com acerto/suavização do terreno a montante.