



## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Feb 20, 2025, 11:00:03 AM**

Palavra Chave:

**12068017784**

Informações gerais:

Técnico:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Código do setor:

**MD\_HumbertoAntunes\_203\_DS\_IR\_\_9**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

## Ações complementares:

- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- acerto/suavização do terreno
- construção/reparo de passeio
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem
- desobstrução de DHP
- biomanta

## Estruturas de drenagem:

- escada hidráulica
- canaleta
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

## Observação:

**Drenagem em todo o polígono, incluindo a via. Remoção de vegetação como árvores de alto porte. Muro de concreto no talude de corte a montante do acesso aos veículos.**

## Fotos da ocorrência

## Foto1



## Descrição da foto1

**Solo grampeado na encosta a montante da via, pois tem potencial de reativação do processo e alcance de material para as casas a jusante do anfiteatro.**

Foto2



Descrição da foto2

**Cortina atirantada para suporte das casas a montante do polígono. Muro em moradias encaixadas em talude de corte. Execução de biomanta em setores menos íngremes da encosta.**

Foto3



Descrição da foto3

**Moradia a jusante do polígono: área não edificável, devido a drenagem natural do anfiteatro (casa em ruínas).**

Foto4



Descrição da foto4

**Destaque para acesso precário de uma das moradias do anfiteatro, com presença de feições de instabilidade como trincas no terreno e afundamento.**