



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 4, 2025, 2:15:04 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__14

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução de DHP**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e nas vias a montante e a jusante. Remoção de vegetação como árvores de alto porte. A moradora relatou que desce intenso fluxo de água em períodos de chuva, comprometendo a rota de fuga, e que movimentos de massa ocorrem com frequência. Atingimento com destruição parcial nas casas nº 542, 544 e 546. Não tivemos acesso a casa número 540.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatrizes a montante das moradias, com potencial para novos movimentos de massa com grande volume de material a ser mobilizado, podendo atingir novamente as moradias.

Foto2



Descrição da foto2

Segunda cicatriz de deslizamento do polígono, com atingimento parcial do imóvel.

Foto3



Descrição da foto3

Primeira cicatriz de deslizamento do polígono, com atingimento parcial dos imóveis. Muro de concreto armado estaqueado no sopé da encosta, atrás de todas as moradias do polígono, com execução de solo grampeado a montante do muro em toda a encosta.

Foto4



Descrição da foto4

Atingimento dos cômodos na casa nº 546.