



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 4, 2025, 2:44:50 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__15

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado chumbado**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- desmonte de rocha
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- construção/reparo de passeio
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem
- desobstrução de DHP
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono e nas vias a montante e a jusante. Remoção de vegetação como árvores de alto porte. Foi relatado pela moradora sumidouro a montante, o que corrobora na saturação da encosta. A moradora também relatou que desce intenso fluxo de água em períodos de chuva, comprometendo a rota de fuga, e que movimentos de massa ocorrem com frequência.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz a montante das moradias, com potencial para novos movimentos com grande volume de material a ser mobilizado, podendo atingir novamente as moradias.


Foto2



Descrição da foto2

Muro de concreto armado chumbado ou estaqueado no sopé da encosta, com execução de solo grampeado a montante do muro em toda a encosta.

Foto3

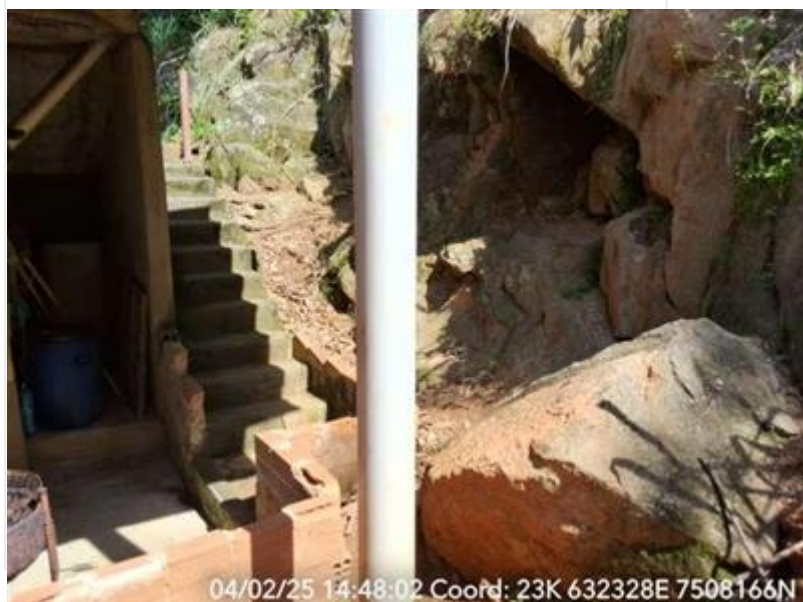

Descrição da foto3

Houve mobilização de blocos de rocha.

Foto4



Descrição da foto4

Houve atingimento da parte de trás de todas as moradias do polígono.