



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 13, 2025, 10:01:46 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_MartinsCosta_149_SC_TB__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- desobstrução de DHP
- remoção do material mobilizado
- remoção da "vegetação deslizada"
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- biomanta
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- escada hidráulica
- canaleta
- vigotas estakeadas
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de médio a alto porte em trechos com processo erosivo.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Remover obras existentes no setor. Execução de muro de concreto armado em moradias encaixadas ao longo do talude de corte único. Local com histórico de deslizamento e cicatriz pretérito.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de concreto armado, em patamares, para suporte da via, pois a mesma apresenta trincas. Gramínea em trechos menos íngremes do talude. Recomenda-se a construção de guarda-corpo contemplando o talude, e estruturas de drenagem eficientes na via.

Foto3



Descrição da foto3

Solo grampeado a montante da via pública, contemplando toda a encosta, com vigotas estacadas. Ressalta-se a falta de drenagem nesse trecho.

Foto4



Descrição da foto4

Escada hidráulica encaixada na drenagem natural e biomanta nas vertentes da voçoroca.