



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 2, 2024, 10:38:42 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_MEIODASERRA_48_DSS_LD_LD__01

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de gabião**

Ações complementares:

- desobstrução da drenagem
- construção de guarda-corpo
- desmonte de rocha
- construção/reparo de passeio
- remoção do material mobilizado
- concreto projetado
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- caixa de passagem
- escada hidráulica
- vigotas estaqueadas

Observação:

Área com drenagem encaixada e taludes de corte mobilizados. Deslizamento planar a montante da via, com mobilização de blocos, sendo que o mesmo encontra-se ativo. Principal problema do local é a falta de sistema de drenagem.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Movimento de massa que obstruiu a via principal.

Foto2



Descrição da foto2

Depósito de talús.

Foto3



Descrição da foto3

Lançamento de água e esgoto, assim como vazamento de tubulação.

Foto4



Descrição da foto4

Queda da escada e obra geotécnica como muro de arrimo.