



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 18, 2024, 2:38:33 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_FRIAS_1089_DSS_AS_EA__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de concreto armado chumbado**

Ações complementares:

- desobstrução da drenagem
- desobstrução de DHP
- concreto projetado
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- biomanta
- construção/reparo de passeio

Estruturas de drenagem:

- vigotas estaqueadas
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- canaleta

Observação:

À montante das casas: muro na base (solo), tela chumbada (rocha fraturada) ou concreto projetado (solo com rocha fraturada); solo grampeado à montante. Reparos em concreto projetado. Concreto projetado no talude de corte em frente ao n. 70. Em casas situadas acima de cortes íngremes: muro. Escada hidráulica no meio do passeio para melhorar a drenagem da via. Do início do polígono até em frente ao lote 63, no talude na lateral do passeio: muro na base e biomanta à jusante. Remoção de vegetação inclinada. Na base do polígono: solo grampeado. Drenagem em todo o polígono e na via.

Fotos da ocorrência


Foto1



Descrição da foto1

Moradia encaixada em talude de corte íngreme e de altura elevada.

Foto2

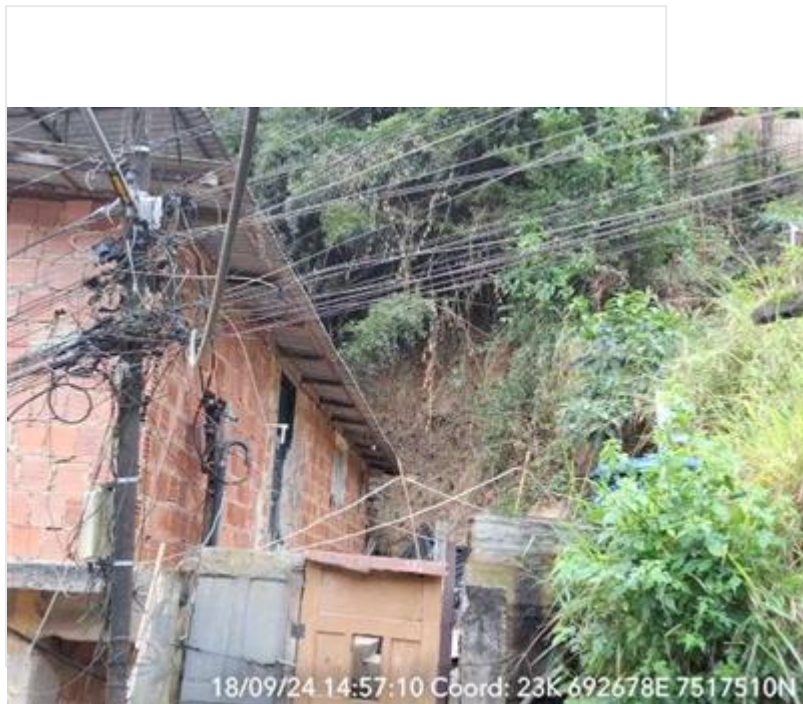

Descrição da foto2

Moradia encaixada em talude de corte, presença de cicatriz.

Foto3



Descrição da foto3

Talude na lateral do passeio.

Foto4



Descrição da foto4

Presença de cicatrizes.