



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 18, 2024, 9:52:30 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D2_NOSSASENHORADAGLORIA_887_DSS_JP_TS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- remoção do material mobilizado
- acerto/suavização do terreno
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- biomanta
- desobstrução da drenagem
- desobstrução de DHP

Estruturas de drenagem:

- vigotas estaqueadas
- vigotas chumbadas
- caixa de passagem
- dreno profundo
- escada hidráulica

Observação:

Na região de afloramento fraturado (incluindo a base das casas): tela chumbada. Muro para suporte de aterro na base da escadaria, no lote 24 quadra E. À montante das moradias: biomanta. Cortina atirantada para suporte da servidão à montante. Remoção de vegetação inclinada. Drenagem em todo o polígono, na escadaria e na servidão.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Aterro sem suporte.


Foto2



Descrição da foto2

Afloramento muito fraturado como base de moradias.

Foto3

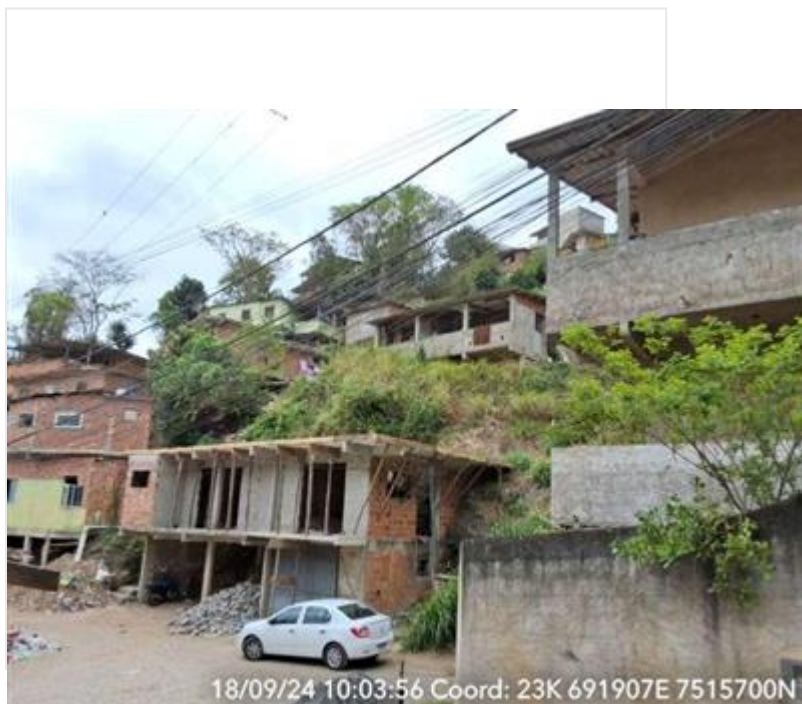

Descrição da foto3

Solo raso sobre rocha bastante fraturada entre moradias.

Foto4



Descrição da foto4

Sinais de movimentação na servidão à montante.