

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO		
1- RF CAENE Nº: P-039/22	2 - Data da Fiscalização: 04/07/2022	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: AV Paulo de Frontin	5 - Bairro(s): Estácio	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 04 de julho de 2022		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Alexandre de Carvalho Pereira		13 - ID Funcional: 44171625
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 04 de Julho de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 9

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, com objetivo de verificar a conclusão da obra de renovação da rede. Estiveram presentes nesta data os funcionários:

Marcos Vieira dos Santos - Gestor de obras

Juarez Tavora F. Moraes - Gestor de obras

Obra de renovação de rede, sendo assentados 1.176,05m de dutos com Ø 90mm e 0,5m com Ø 110mm, totalizando 1176,55m de rede, sendo projetados um total de 1.387m. esclarecemos a diferença ocorreu devido a pequenas alterações de trajeto motivado principalmente por interferências no solo.

Foi possível observar durante a fiscalização recomposições apresentando afundamento e/ou desgaste acentuado, sendo necessário a recomposição completa da pista de rolamento e no trecho compreendido entre o número 693 e 685 da calçada.

Conclusão:

Informamos que a obra está concluída. entretanto, no decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades no que tange as recomposições da pista de rolamento e da calçada.

Diante do exposto, solicitamos à concessionária que refaça todas as recomposições na pista de rolamento da Rua Santa Alexandrina e da Avenida Paulo de Frontin e os pontos da calçada, apontados neste relatório e informados aos representantes da Concessionária no ato da vistoria.

Agente de Fiscalização/ID

Alexandre de Carvalho Pereira (ID 44171625)

Gerente/ID

Jorge Luiz Gomes Calfo (ID 6177662)

Anexo Fotográfico:

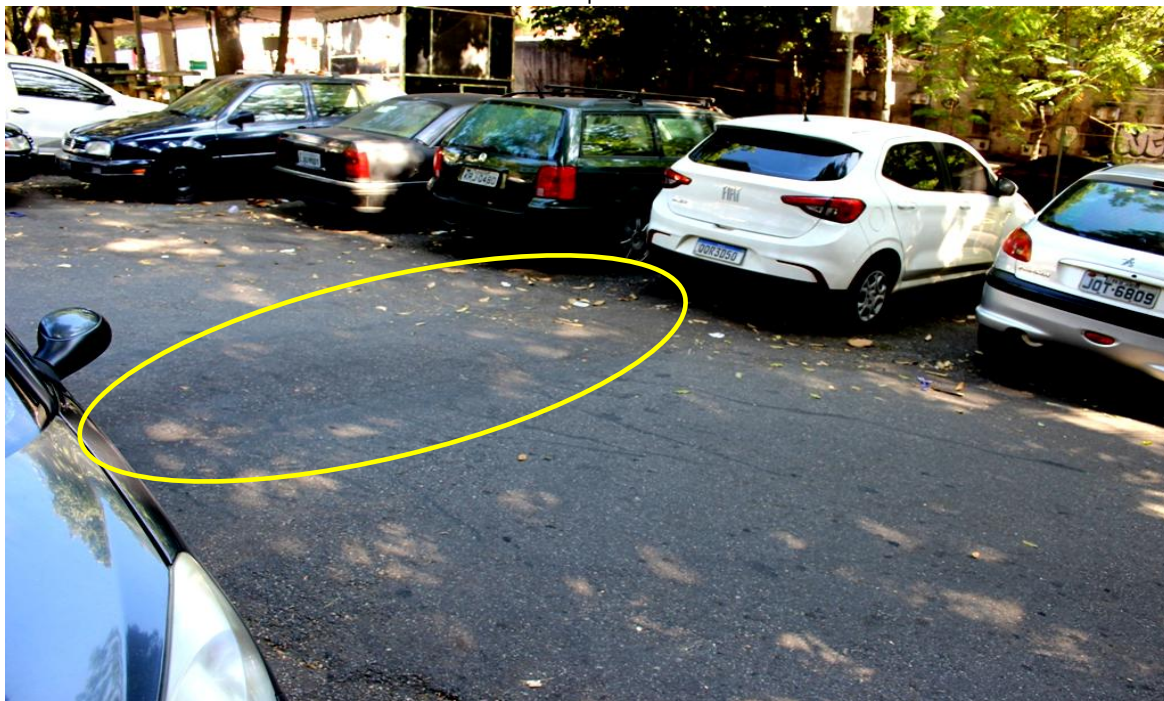


Foto 1: Travessia da rede de gás na Rua Santa Alexandrina - recomposição apresentando afundamento.



Foto 2: Recomposição na Rua Santa Alexandrina da pista de rolamento apresentando afundamento e buracos.

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Recomposição na Rua Santa Alexandrina da pista de rolamento apresentando afundamento



Foto 4: Marco Plano indicando a presença de Rede Gás Natural.

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição da pista de rolamento apresentando trincas e buracos.



Foto 5: Recomposição da calçada apresentando descolamento das pedras portuguesas
(Av. Paulo de Frontin em frente ao N° 693).

Anexo Fotográfico:



Foto 6: Recomposição da calçada apresentando buracos e afundamento.
(Av. Paulo de Frontin em frente ao N° 685).



Foto 7: Recomposição na Av. Paulo de Frontin da pista de rolamento apresentando afundamento, trincas e buracos.

Anexo Fotográfico:



Foto 8: Recomposição na Av. Paulo de Frontin da pista de rolamento apresentando afundamento, trincas e buracos.



Foto 9: Recomposição na Av. Paulo de Frontin da pista de rolamento apresentando trincas.

Anexo Fotográfico:



Foto 10: Recomposição na Av. Paulo de Frontin da pista de rolamento apresentando trincas.



Foto 11: Recomposição na Rua Santa Alexandrina da pista de rolamento apresentando afundamento e buracos.