



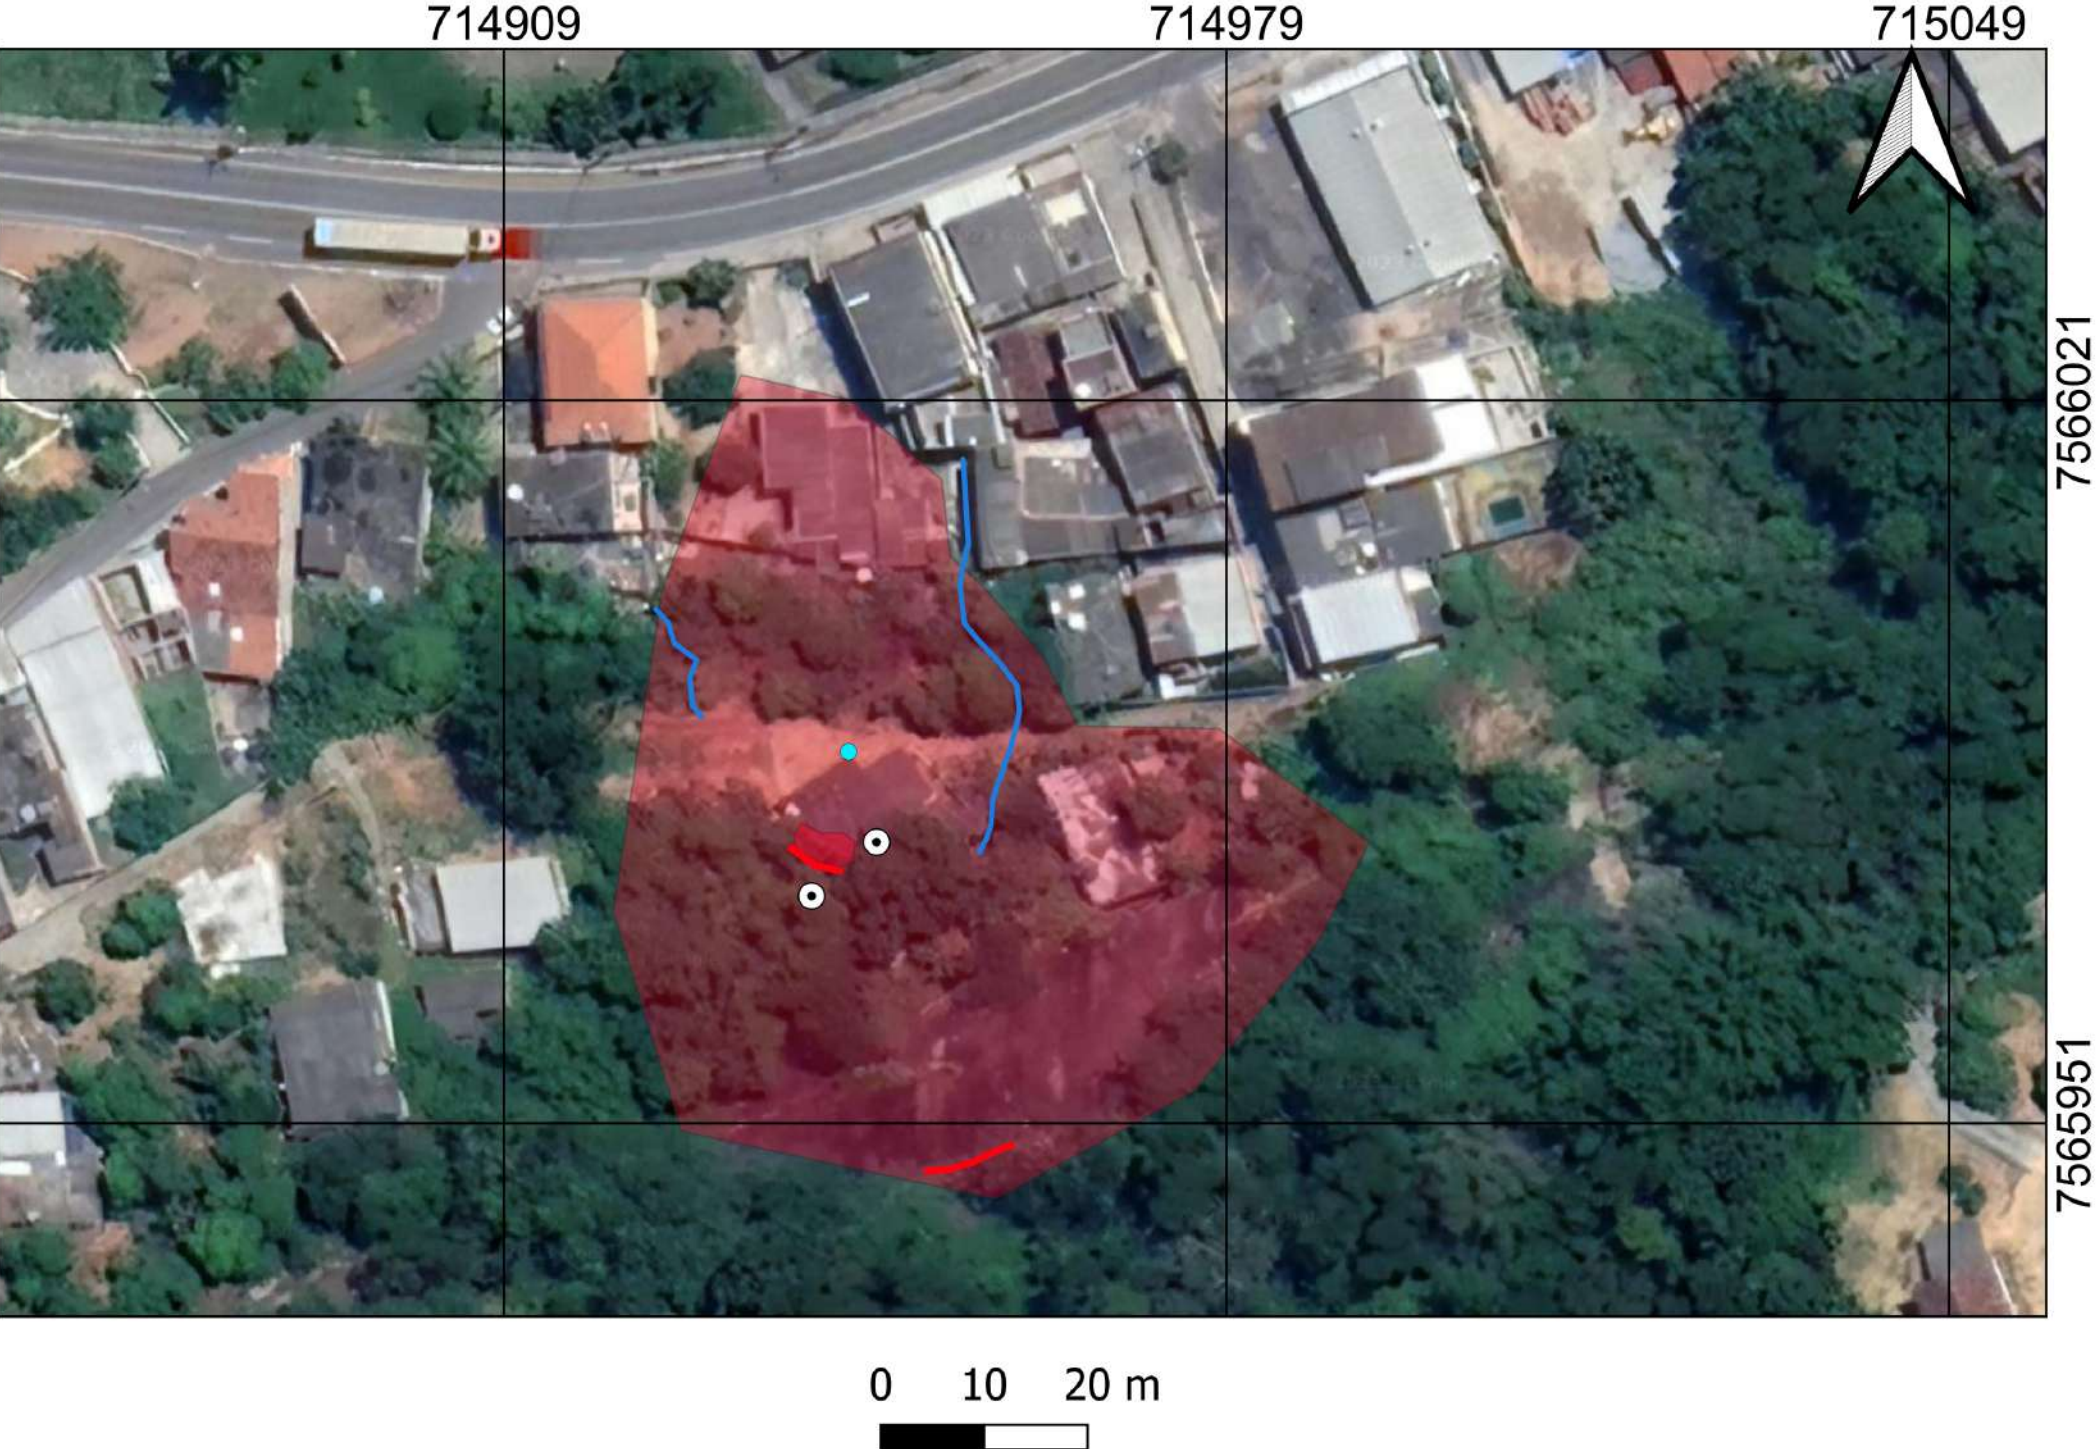

Realização de visita técnica no dia 11 de janeiro no Escadão de Paropas, servidão Antônio Ramos Souto, município de Sapucaia.

Trata-se de um deslizamento planar de solo maduro com cerca de 5 metros de altura e 4 metros de extensão atingido a casa da Sra. Edmere lateralmente. Segundo a moradora que reside desde 2018 na casa, a moradora anterior já havia sido notificada para deixar a residência pelo risco de rolamento de blocos e deslizamentos. Os fundos da casa estão a cerca de meio metro de um afloramento rochoso que se estende a montante e possui um bloco de dimensões métricas (A) acomodado entre árvores de médio porte já inclinadas e com cupins. Deste afloramento, há pelo menos duas drenagens intermitentes que passam pelo terreno de Sra. Edmere e fluem para jusante. Nos fundos da casa há ainda um cano de águas servidas vertendo esse fluxo continuamente no terreno. No topo do afloramento (B) há indícios de uma cicatriz em ângulo negativo assim como uma camada fina de solo intemperizado com árvores de médio porte. Lateralmente a este imóvel, outra residencia encontra-se em Risco Alto devido a proximidade do afloramento e da drenagem, em terreno instavel com blocos rochosos. Desta forma, foi traçado um polígono de risco remanescente de acordo com a metodologia utilizada pelo DRM-RJ posto que atravessamos o período de chuvas e os processos acima relatados encontram-se ativos.

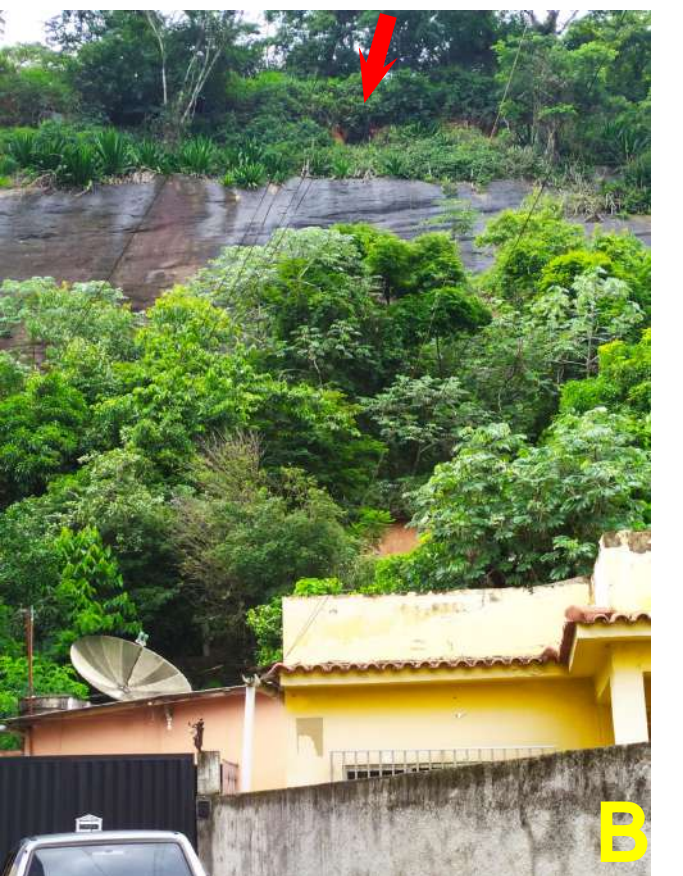

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM SAPUCAIA - RJ

JANEIRO DE 2023

Servidão Antônio Ramos Souto - Centro

Sistema Geodésico SIRGAS 2000

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

*Alex Alves Lara*

Alex Alves Lara

Geólogo

Crea - RJ: 199510029

Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia



Legenda:

 Delimitação de área de Risco Remanescente

 Cicatriz de deslizamento

 Drenagem

 Ponto de ocorrência

 Blocos

