




Em visita conjunta com a Defesa Civil de Mangaratiba/RJ, o DRM – RJ esteve na rua José Alves de Souza e Silva, Bela Vista 2, Mangaratiba/RJ no dia 13/04/2023 a fim de revisitar pontos descritos como suscetíveis a escorregamentos e encontrar novos indícios de acidentes geológicos na região.

A casa de número 133 está em contato direto com o talude de corte. Este, é composto por solo residual jovem e blocos de até 1 metro de tamanho. Vegetação de médio a grande porte compõe o restante do talude (Figura A). Sobre a casa é observado um pequeno muro de contenção, embarrigado, construído em contato direto com o talude (Figuras B e C), alguns blocos que sofreram queda e estão depositados sobre a casa e existem pequenos indícios de processos erosivos em regiões expostas do talude (Figura D). Blocos decamétricos estão ao lado da casa, mas não apresentam risco para o imóvel (Figura E). A residência encontra-se vazia e com placa de Aluga-se.

Considerando o cenário atual, a metodologia de classificação de risco a escorregamentos do DRM-RJ, trata-se atualmente de uma região de Risco Médio, devido à proximidade do talude de corte que apresenta pequenos indícios de processos erosivos e blocos que sofreram queda e estão depositados sobre a casa (Figura F).

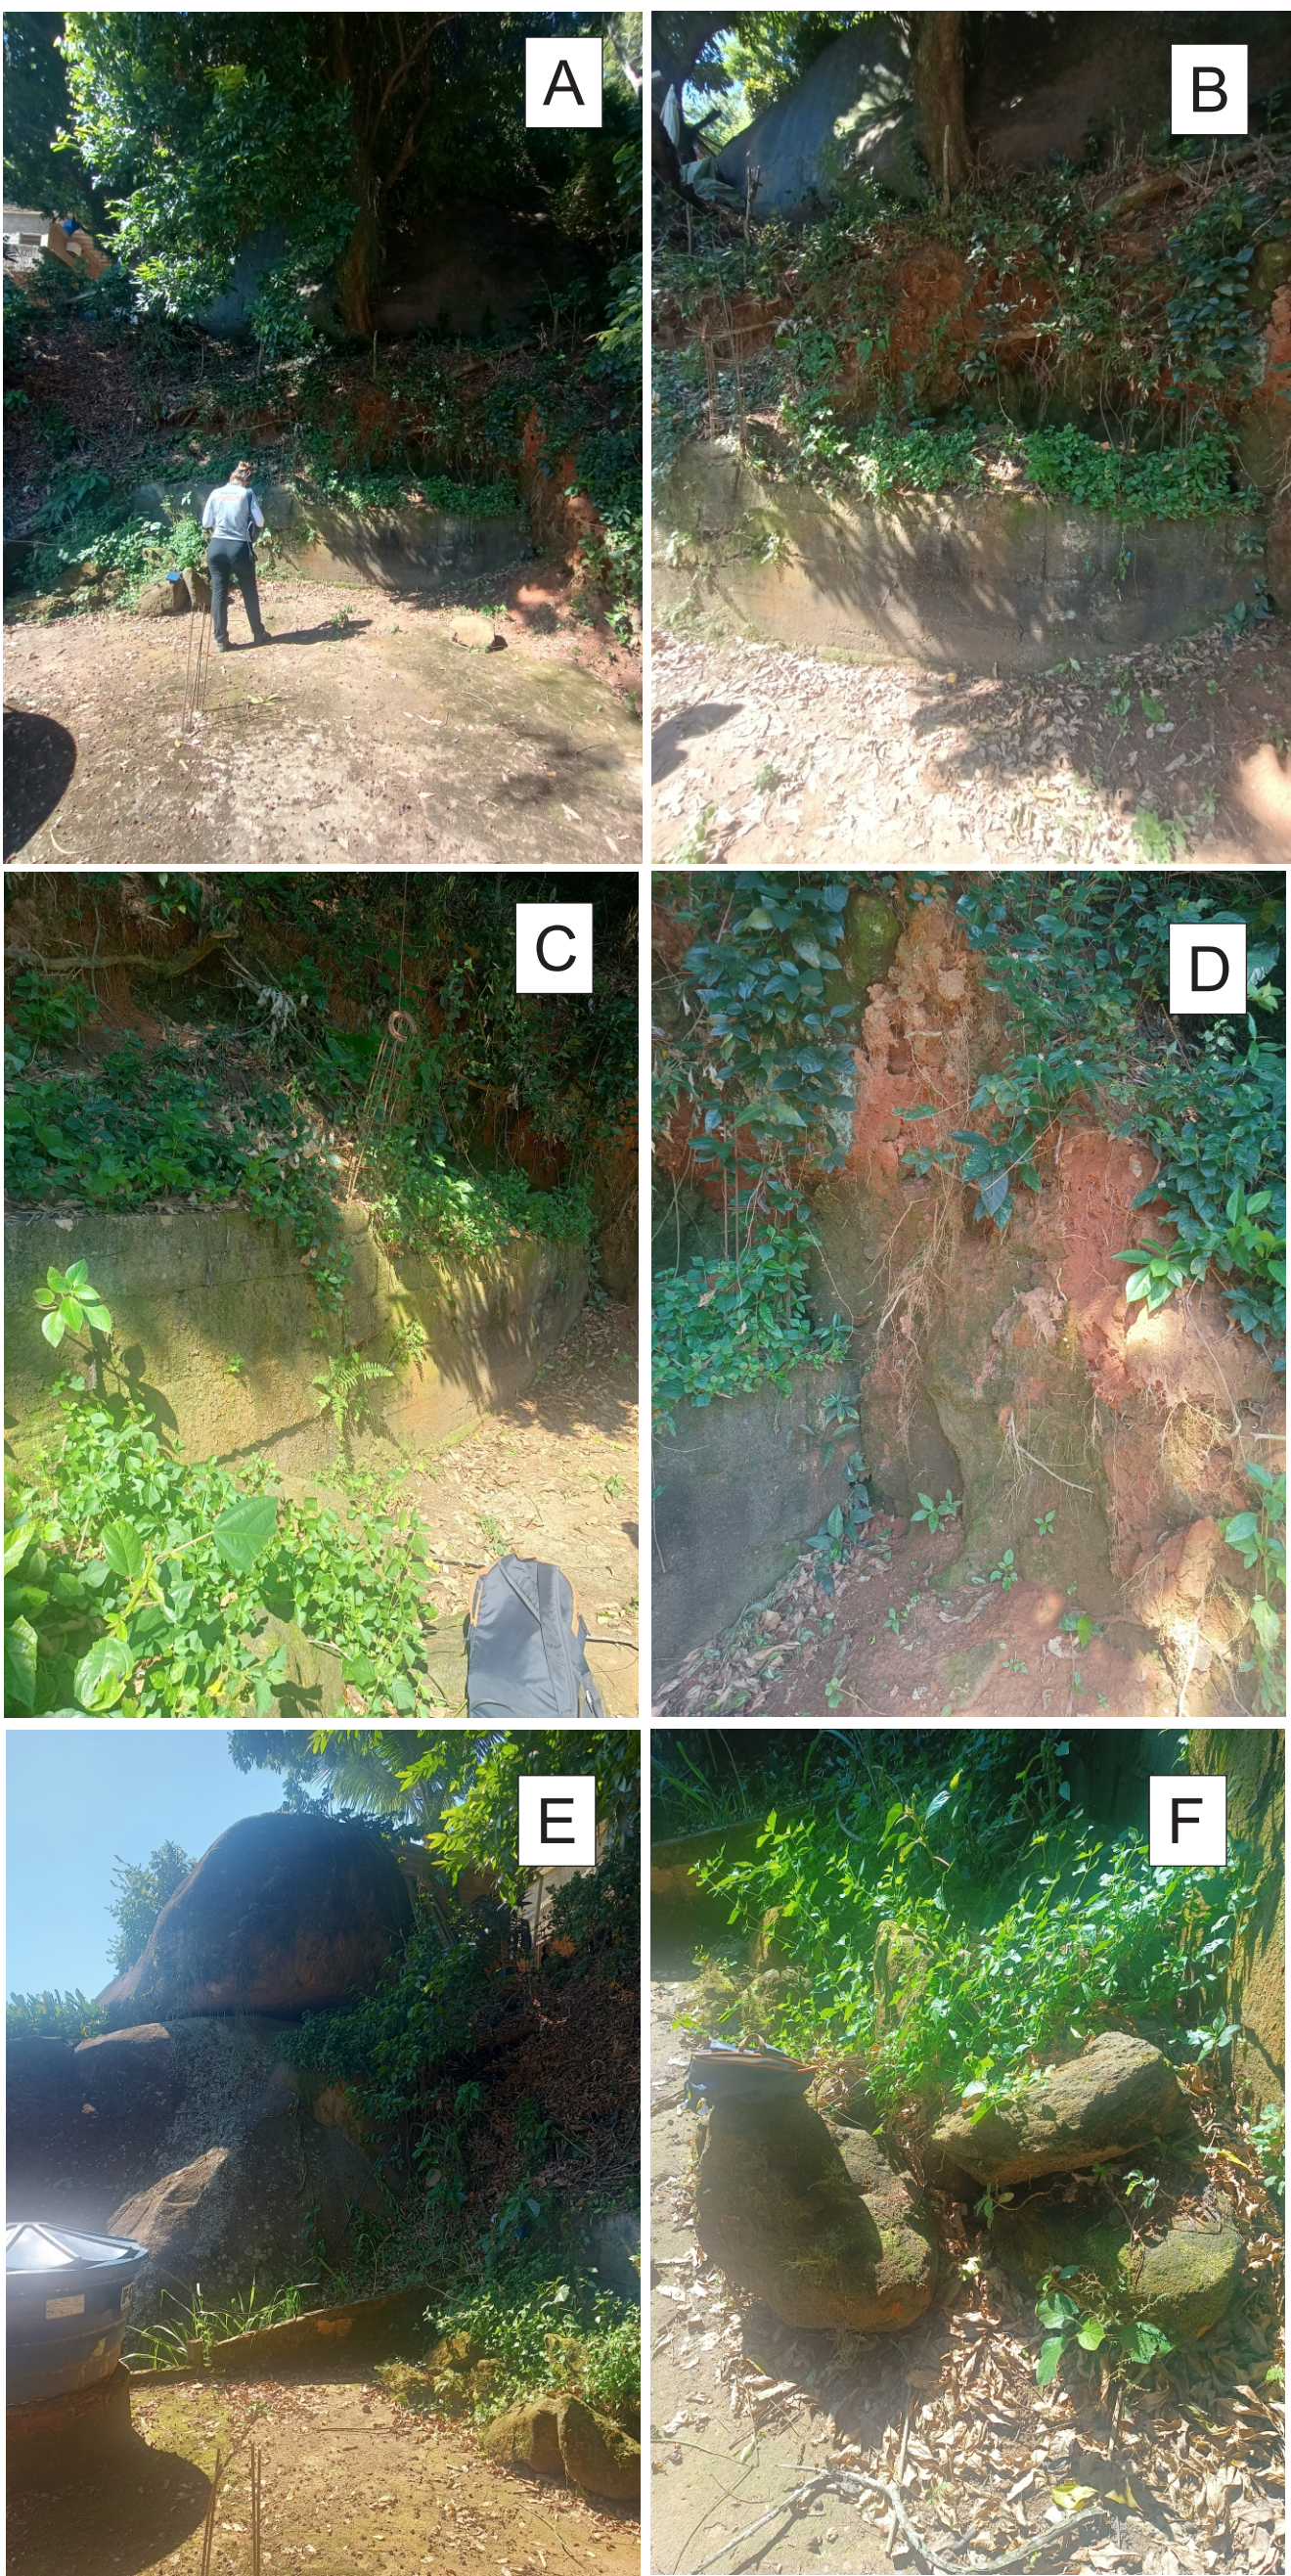

PARECER TÉCNICO EM MANGARATIBA - RJ ABRIL DE 2023

Rua José Alves de Souza e Silva, 133, Bela Vista 2
Centro

Legenda:

Área de Risco Médio

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da Vistoria: 13/04/23

Data da elaboração do Parecer Técnico: 24/04/23

Ponto de amarração (Casa nº 133):

Coordenada UTM: 23K 598613 m W / 7460099 m S

Alex Alves Lara

Geólogo

Crea - RJ: 199510029

Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

