

ESPELHO DE RISCO
PT_D1_CENTRO_336_EA_IR_7



Em atendimento ao DRM-RJ, a Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia, realizou uma vistoria técnica no setor PT_D1_CENTRO_336_EA_IR_7 para o mapeamento de risco geológico. No tocante aos processos geológico-geomorfológicos foi observado deslizamento do tipo planar em encostas naturais subscrito na R. Alberto Martins.


O processo de ocupação residencial se dá ao longo de encostas naturais com 25m de altura aproximada e inclinação média de 70°. Foi identificado feições de instabilidade no terreno como erosão, cicatrizes, trincas no terreno, vegetação e postes inclinados/tombados.



Planta



Perfil

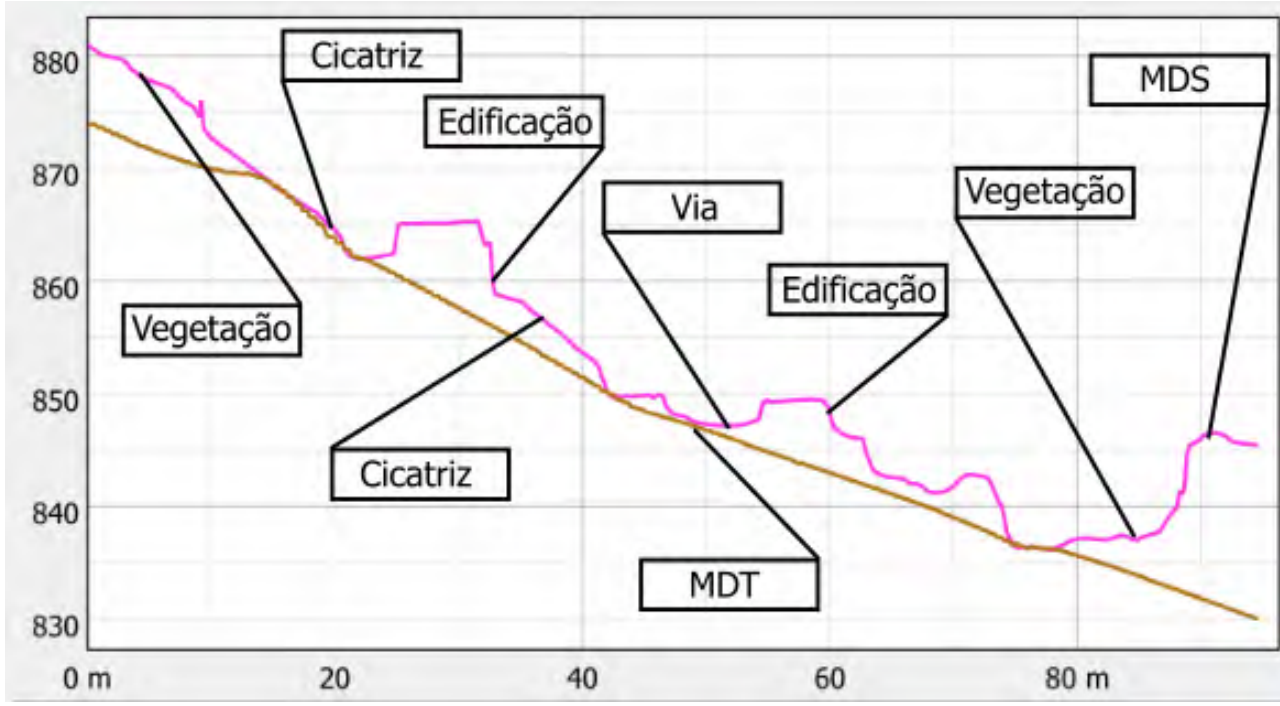

Indicação de Intervenções	Estrutural: São recomendadas intervenções como solo grampeado com face "verde", muro de concreto armado estaqueado, canaleta, escada hidráulica, vigotas estaqueadas e caixa de passagem como estruturas de drenagem. Como ações complementares o uso de concreto projetado, acerto/suavização do terreno, remoção do material mobilizado, desobstrução da drenagem e hidrossemeadura.	Informações Gerais	Considerando as características geológica-geomorfológicas e antrópicas do setor analisado, define-se este, por grau de risco muito alto. O referido setor abrange 10 edificações inseridas no polígono de risco.
			Data das aquisições : 04/06/2024 Coordenas UTM SIRGAS 2000 XY :688911 ;7510174
	Não Estrutural : São recomendadas intervenções como sinalização e orientação de alerta,além de educação e conscientização da população para reforçar as sirenes e Nudec presentes na área.		 GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO  NADE NÚCLEO DE ANÁLISE DE DESASTRES E EMERGÊNCIAS  DRM-RJ  thalweg