



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 11, 2024, 11:10:15 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_ÁguaFria_136

Setor:

1

Código do setor:

MD_ÁguaFria_136_JP_TS__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Lindolfo Dutra Escobar

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

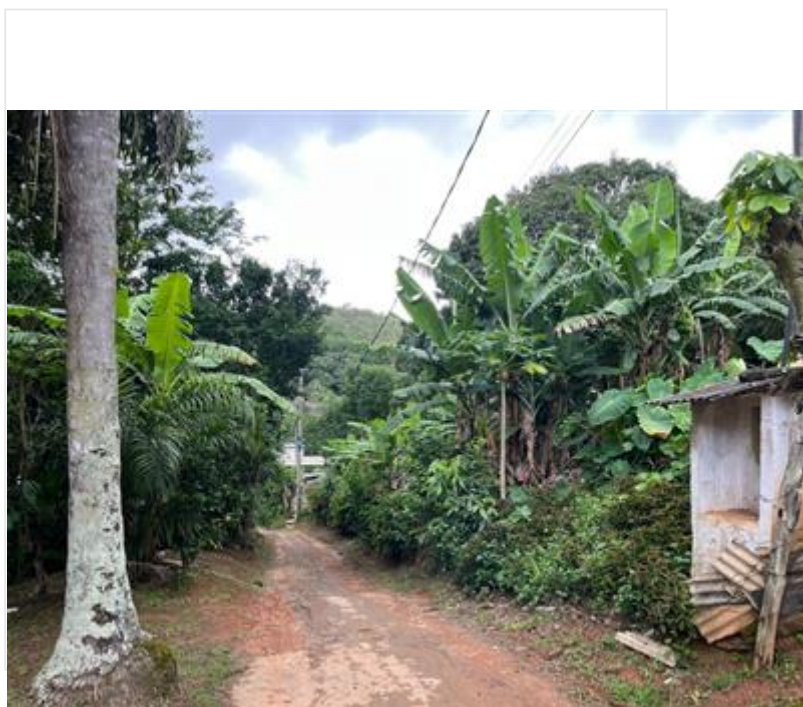

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

55

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241211-141928.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241211-143534.jpg

Descrição do terreno:

Edificações encaixadas próximas a encosta natural com inclinação suave, com cortes em direção ao vale encaixado. Terreno vegetado, com pouca altura e inclinação predominantemente suave

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Só foi observado solo residual, pelo corte de talude e aterro na base das edificações

Foto do material predominante:



Foto_material-20241211-142059.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241211-142020.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241211-143802.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241211-142421.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241211-142436.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

De acordo com a vizinhança não há ocorrência de movimento de massa nessa encosta, no entanto ao final da rua há historico de deslizamento de grande porte de 2007.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**
- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241211-143144.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

9

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Não foi possível entrar nas moradias por estarem vazias, foi observado a distância e pela imagem de drone uma encosta baixa e com inclinação suave com talude de corte na base que apresenta feições erosivas. Casas com vulnerabilidade média e próximas ao corte de talude.

GPS

Área analisada:

Area: 3,375.08 Sq meters

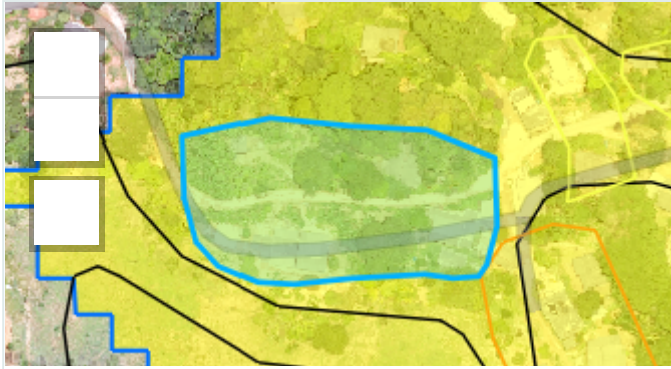

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok