



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 11, 2024, 1:26:35 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_ÁguaFria_136

Setor:

2

Código do setor:

MD_ÁguaFria_136_JP_TS__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Luzia M. Da Fonseca Gomes

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular 2 rodas

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241211-163004.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:

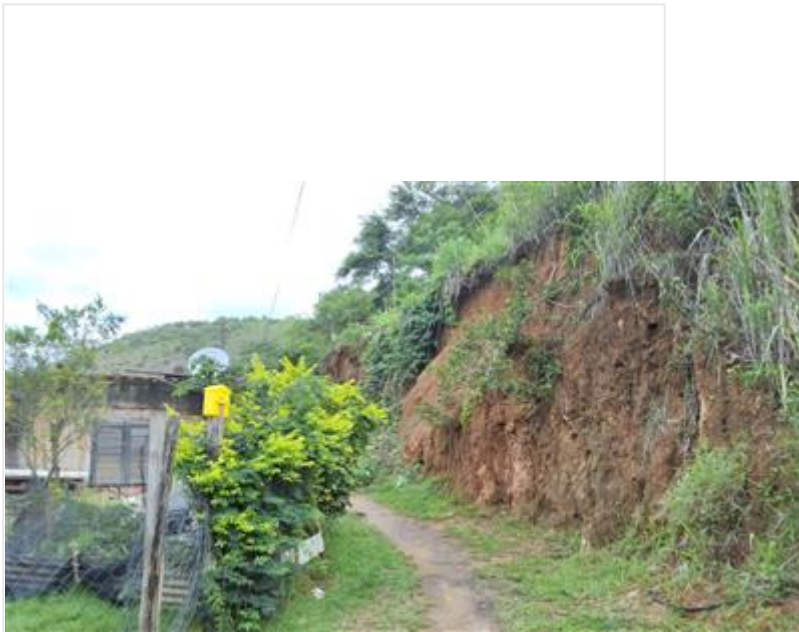

Foto_cort_mult-20241211-163105.jpg

Descrição do terreno:

Casas em taludes de cortes múltiplos para jusante de corte em via.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Perfil de rocha alterada na base gradando para solo residual com presença de blocos alterados in situ e topo de solo

Foto do material predominante:



Foto_material-20241211-163212.jpg

Presença de blocos:

Sim

Dimensão :

Matacão (25,6 cm a 4m)

Formato do bloco:

Angulares

Distribuição espacial:

Dispersos

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241211-163335.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241211-163724.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:




Foto_vulnerabilidade-20241211-163409.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**
- **Sulcos**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados

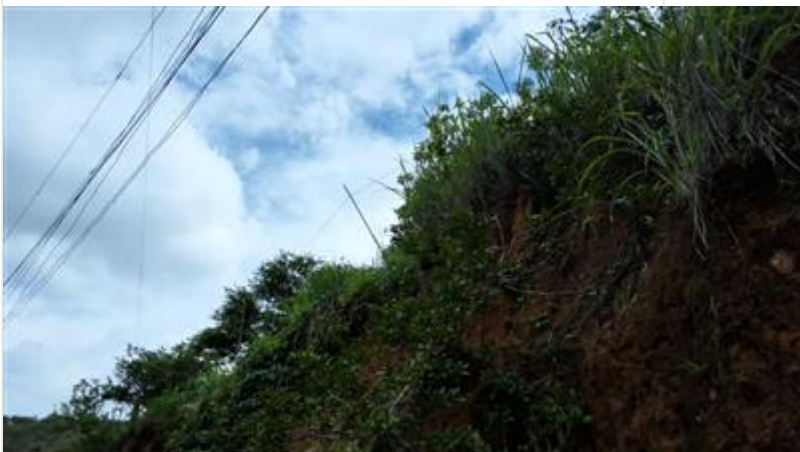

Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241211-163...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20241211-163512.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241211-163524.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241211-163534.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20241211-163749.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento em via de único acesso às moradias. Marcas de que atingiu fundos de residência.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241211-164417.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Esgoto**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**
- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241211-164425.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

9

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Deslizamento em via de acesso e mobilizando grande quantidade de material. O solo chegou a alcançar as paredes de uma das casas a jusante. A encosta exhibe sulcos bem desenvolvidos além de erosão laminar, ambos processos ativos. A moradia a montante está bem próxima à crista, esta apresentando ângulo negativo. Não houve acesso às casas no final da rua, elas foram englobadas no setor porque a mobilização de material da encosta inviabiliza o acesso a elas.

GPS

Área analisada:

Area: 3,366.95 Sq meters

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20241211-164143.jpg

Descrição da foto1

Vista lateral da encosta, exibindo os sulcos

Foto2



Foto2-20241211-164156.jpg

Descrição da foto2

Material mobilizado na base da encosta