



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 11, 2024, 2:12:30 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_ÁguaFria_136

Setor:

3

Código do setor:

MD_ÁguaFria_136_JP_TS__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Lindolfo Dutra Escobar

Localidade:

Água Branca

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241211-171333.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

55


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto da encosta natural:

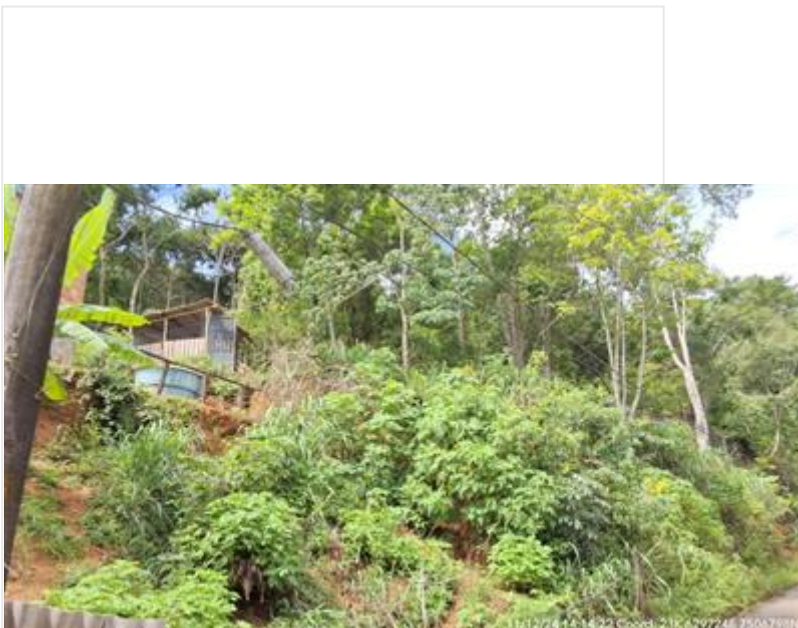

Foto_encos_nat-20241211-171422.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241211-171442.jpg

Descrição do terreno:

Cortes na base de encosta em direção a um vale encaixado onde passa um canal

Material predominante:

- **Aterro**
- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual bem alterado

Foto do material predominante:



Foto_material-20241211-171610.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Entulho**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241211-171648.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241211-171705.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241211-171728.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241211-171...

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241211-171822.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241211-172013.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi observado e nem relatado processo recente no local, no entanto o processo erosivo encontra-se ativo.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Água**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**


Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:

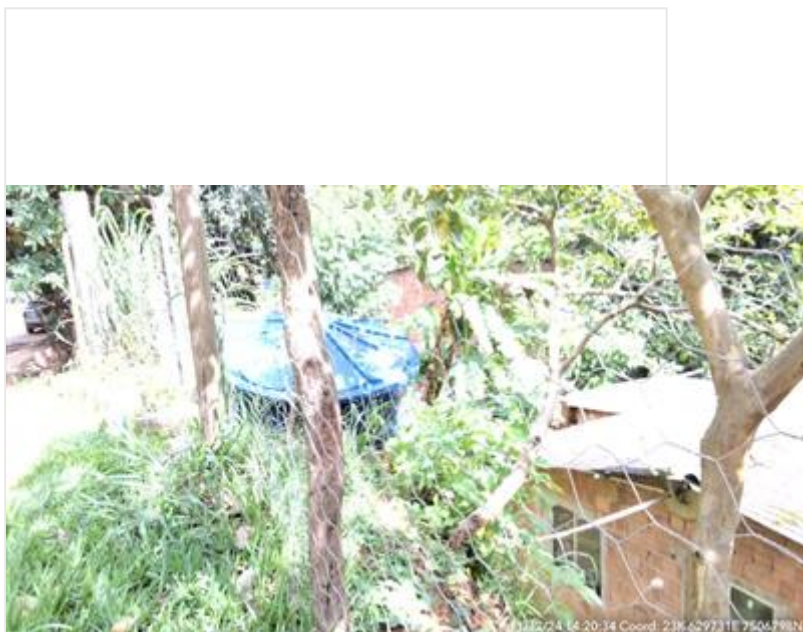

Foto_agua-20241211-172033.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Edificações encaixadas em taludes de pouca altura na base de encosta com declividade suave. No entanto foi observado processo erosivo intenso na face dos taludes e caixa d' água vazando na crista do talude

GPS

Área analisada:

Area: 726.6 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20241211-172047.jpg

Descrição da foto1

Caixa d' água vazando e na crista do talude