



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 11, 2024, 2:31:18 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_ÁguaFria_136

Setor:

4

Código do setor:

MD_ÁguaFria_136_JP_TS__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Lindolfo Dutra Escobar

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

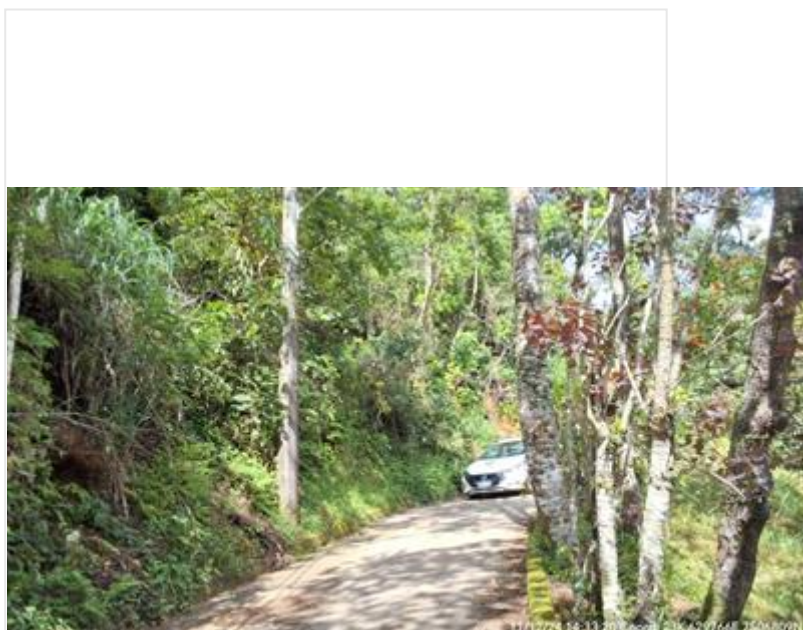

Foto_acesso-20241211-173319.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:

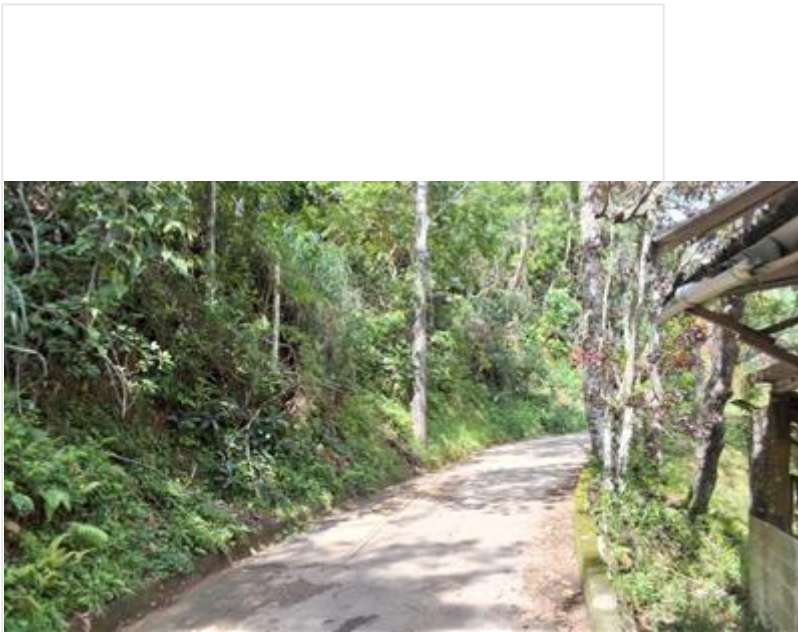

Foto_cort_mult-20241211-173459.jpg

Descrição do terreno:

Corte de estrada com construções tanto a jusante da estrada (abaixo do nível da rua), quanto a montante

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro

Foto do material predominante:



Foto_material-20241211-173632.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241211-173930.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241211-174005.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas no terreno**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas no terreno



Foto_Trincas_no_terreno-20241211-174052.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241211-174109.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241211-174119.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Nenhum processo observado

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241211-174221.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com casas em topo de talude de corte de estrada, com processo erosivo ativo e com ângulo negativo em sua crista. Moradia a montante desocupada e na frente do talude de corte há um bar que já foi atingido por material mobilizado.

GPS

Área analisada:

Area: 656.02 Sq meters

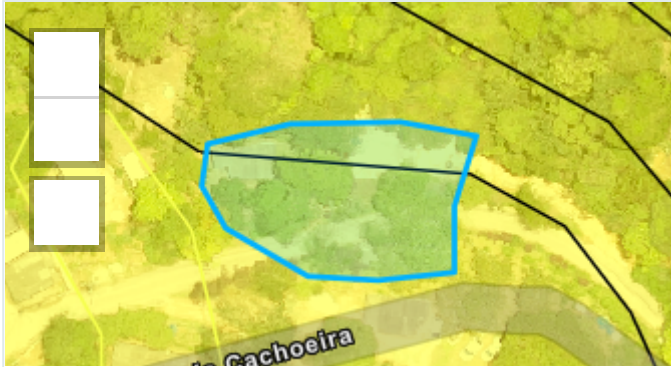

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok