



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 11, 2024, 2:50:40 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_ÁguaFria_136

Setor:

5

Código do setor:

MD_ÁguaFria_136_JP_TS__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Lindolfo Dutra Escobar, 118

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

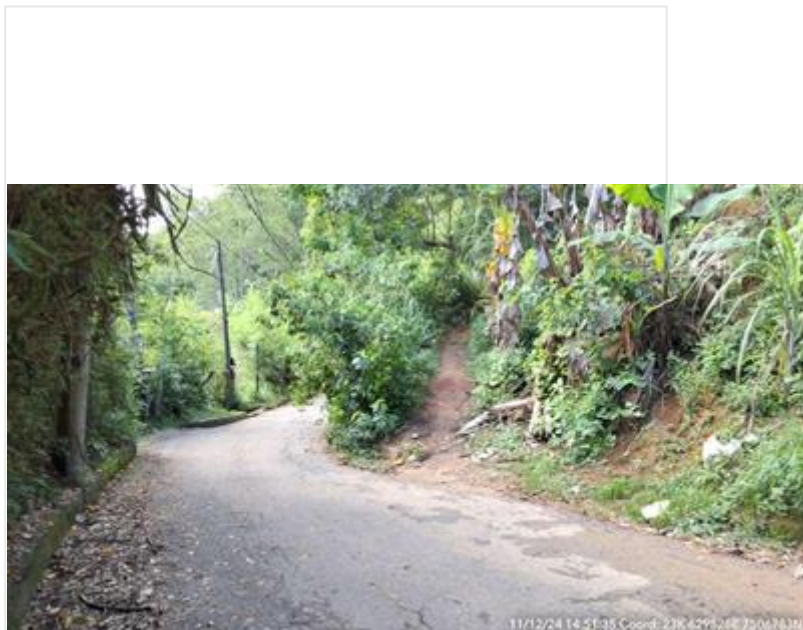

Foto_acesso-20241211-175134.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241211-175217.jpg

Descrição do terreno:

Cortes baixos mas muito inclinados em encosta baixa e com inclinação suave

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro.

Foto do material predominante:



Foto_material-20241211-175308.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**
- **Lixo**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241211-175410.jpg

Tipologia Construtiva:

Madeira

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241211-175511.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Cicatrizes**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241211-175...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20241211-175619.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241211-175734.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Pequeno deslizamento em talude de corte onde a casa está em distância nula do topo.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241211-175651.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**
- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241211-180026.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Casas vulneráveis em sua estrutura de fundação, com distância nula para topo de talude de corte com processo erosivo avançado. Foi observado pequeno deslizamento na face do talude.

GPS

Área analisada:

Area: 484.35 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok