



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 11, 2024, 4:07:05 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_ÁguaFria_136

Setor:

6

Código do setor:

MD_ÁguaFria_136_JP_TS__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Aristides Cardoso, 60

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241211-191006.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

75

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241211-191134.jpg

Descrição do terreno:

Área de cortes múltiplos para construção de estrada e moradias, com porções de solo exposto

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro

Foto do material predominante:



Foto_material-20241211-191310.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Lixo**
- **Entulho**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241211-191351.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241211-191408.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Sulcos**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241211-192...

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20241211-191426.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241211-192108.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20241211-191458.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Pequenos deslizamentos em direção a via, sem atingir casas

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241211-191551.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241211-191613.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Moradias situadas em topo de encosta, com inclinação suave. As feições observadas estão situadas próximas à base do talude. Destaca-se a presença de corte com marca de escavação, cicatriz de deslizamento e indícios de processo erosivo muito intenso.

GPS

Área analisada:

Area: 1,154.97 Sq meters

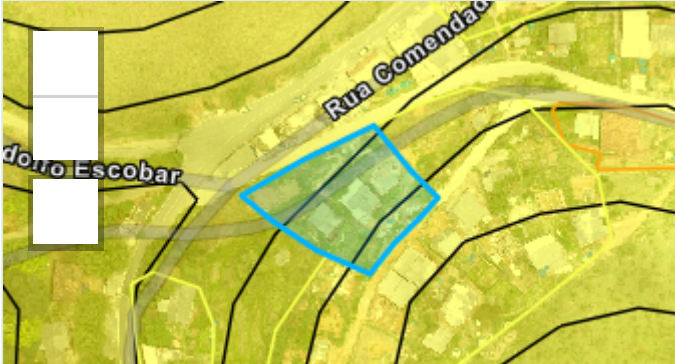

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

OK

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20241211-191742.jpg

Descrição da foto1

Acesso das residencias com erosão intensa

