



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 12, 2024, 9:43:44 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_ÁguaFria_136

Setor:

7

Código do setor:

MD_ÁguaFria_136_JP_TS__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Osmar do Nascimento

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

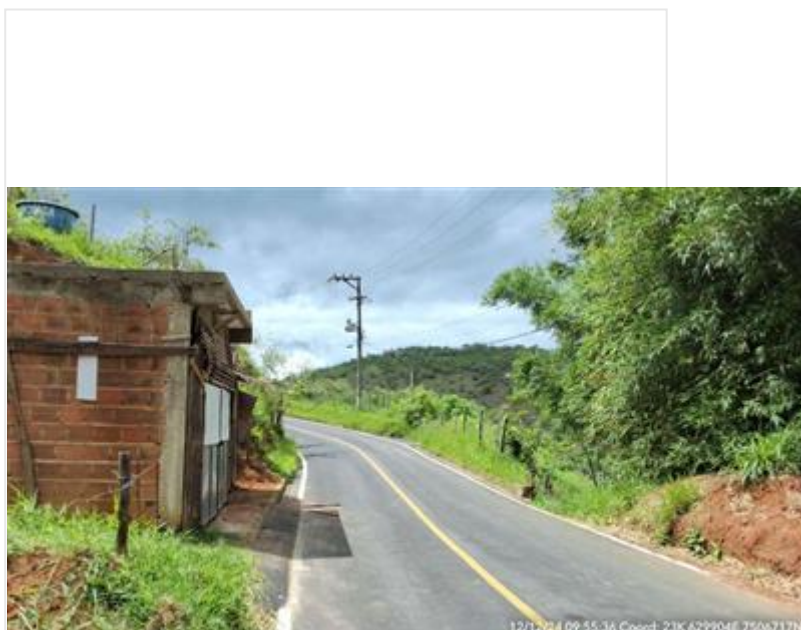

Foto_acesso-20241212-125535.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

50

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241212-124638.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20241212-124658.jpg

Descrição do terreno:

Corte único na base de encosta natural baixa e de inclinação suave

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro

Foto do material predominante:



Foto_material-20241212-124721.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241212-124736.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241212-124811.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Ângulos negativos**

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241212-124858.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi observado e nem relatado processo de movimento de massa na encosta, no entanto apresenta feições de instabilidade, como o próprio corte realizado na base do talude, o que aumentou sua declividade consideravelmente .

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Não foi observado

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241212-125001.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Foi observada edificação em construção encaixada em talude de corte com marcas de escavação recente. A face do talude apresenta feições erosivas e marcas de percolação de água e cavernas, como o terreno parece que vai ser ocupado foi delimitado o setor de risco.

GPS

Área analisada:

Area: 248.93 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok