



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 12, 2024, 10:38:40 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_ÁguaFria_136

Setor:

9

Código do setor:

MD_ÁguaFria_136_JP_TS__9

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Aristίδes Cardoso

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241212-134017.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**


Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:

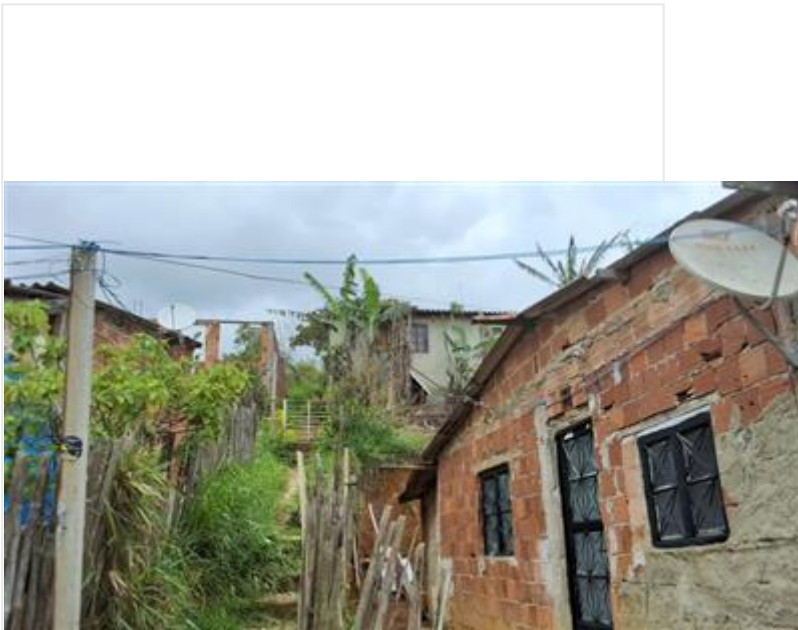

Foto_cort_mult-20241212-135123.jpg

Descrição do terreno:

Taludes baixos em topo de encosta natural

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro

Foto do material predominante:



Foto_material-20241212-134650.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Lixo**
- **Entulho**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241212-134837.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241212-134239.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241212-134...

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241212-134944.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi observado e nem relatado processo de movimento de massa na encosta, no entanto apresenta feições de instabilidade e casas vulneráveis

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Outros**

Outros:

Caminhão pipa 1 vez por semana

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241212-134414.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

17

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área de topo de encosta, com casas vulneráveis e sem rede de abastecimento de água, encaixadas em taludes de cortes baixos com erosão laminar em sua face.

GPS

Área analisada:

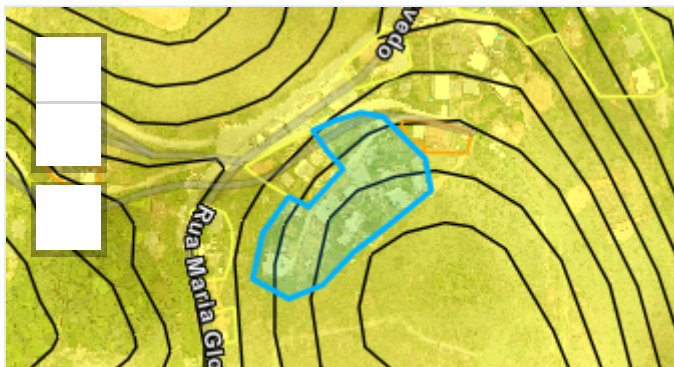Area: 4,985.78 Sq meters

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok