



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 9, 2024, 11:02:35 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_ÁguaFria_159

Setor:

1

Código do setor:

MD_ÁguaFria_159_BC_SC__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Água Fria, 610

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

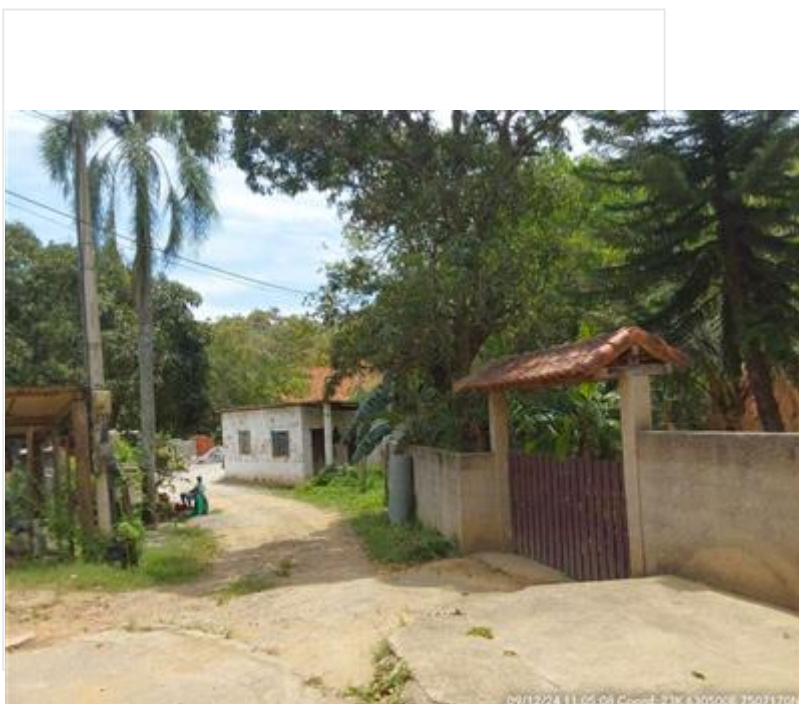

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

20 - 50m

Inclinação da encosta natural:

55

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

85

Foto da encosta natural:



Foto do talude de corte único:



Descrição do terreno:

Corte mecânico na base da encosta, com perfil de solo residual jovem e rocha alterada.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Rocha alterada próximo a horizonte de saprólito, horizonte A pouco desenvolvido e aparente lixiviação entre camadas.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**


Foto Cicatrizes



Foto Ângulos negativos



Foto Erosão Laminar

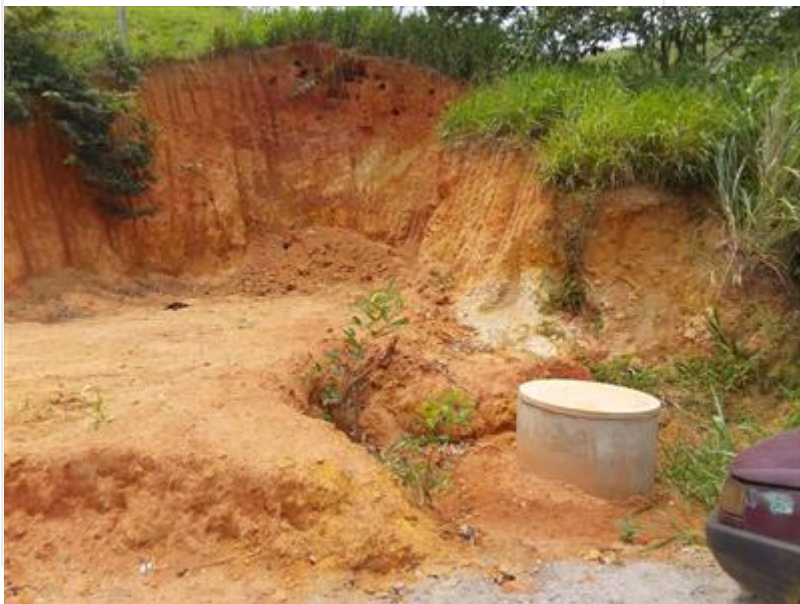

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Cicatriz ao longo da encosta natural, comprometendo rotas de fuga. Moradores relatam processos antigos.

Foto do deslizamentos:



Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Possivelmente lançado em rio, não havia moradores na residencia.

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área com viabilidade de monitoramento das feições de instabilidade e casas com distância considerada do processo ativo.

GPS

Área analisada:

Area: 324.72 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Descrição da foto1

Casas a jusante do corte.