



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 12, 2024, 1:18:48 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_ÁguaFria_172

Setor:

2

Código do setor:

MD_ÁguaFria_172_JP_TS__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Mendes Barra Piraí, 126

Localidade:

Agua Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241212-162003.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

50


Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241212-162209.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20241212-162531.jpg

Descrição do terreno:

Encosta de inclinação suave com corte subvertical exibindo solo exposto. A jusante da casa passa um riacho.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro.

Foto do material predominante:



Foto_material-20241212-162545.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241212-162653.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241212-162858.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241212-163103.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241212-162752.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241212-162626.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Na entrada da moradia houve deslizamento planar, atingindo e destruindo um quarto anexo ao terreno.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241212-162822.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241212-162845.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área com casas encaixadas em talude de corte, localizadas a montante de um rio que passa próximo. A encosta apresenta processo erosivo ativo, além de cicatriz de deslizamento. Há histórico de processo de 2007 e mais recente que destruiu o quarto anexo (longe da casa que não existe mais)

GPS

Área analisada:

Area: 1,193.88 Sq meters

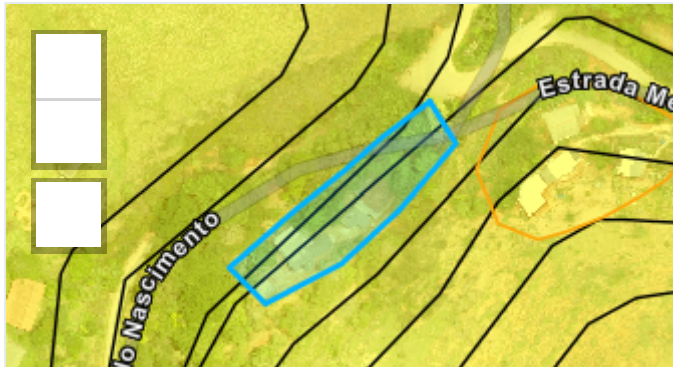

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok