



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 12, 2024, 1:47:02 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_ÁguaFria_172

Setor:

3

Código do setor:

MD_ÁguaFria_172_JP_TS__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Estrada

Endereço:

Mendes - Barra do Pirai

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241212-170005.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20241212-165543.jpg

Descrição do terreno:

Corte em base de encosta muito erodido com edificação a montante


Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro com topo de aterro

Foto do material predominante:

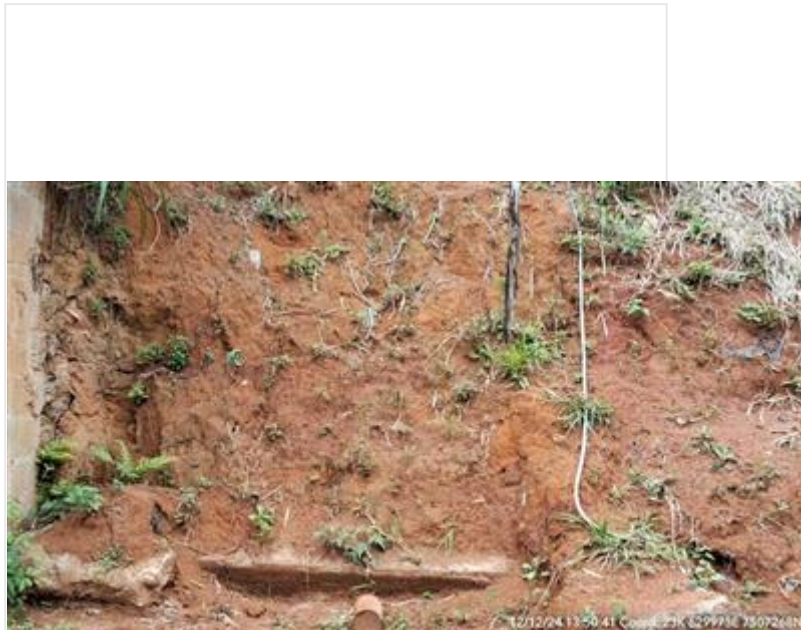

Foto_material-20241212-165040.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**
- **Entulho**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241212-165122.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241212-165454.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**
- **Muros/ paredes abaulados**

Foto Muros/ paredes abaulados



Foto_Muros_paredes_abaulados-20241212-165222.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241212-165443.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241212-165420.jpg

Processo:

- Não se aplica

Observação sobre o processo:

Não foi observado e nem relatado processo de movimento de massa na encosta, no entanto apresenta processo erosivo muito intenso que atingiu acesso

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241212-165824.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Casa em distância nula para topo de talude com processo erosivo intenso e ativo, com feições de instabilidade bem marcadas e com material com risco de mobilização

GPS

Área analisada:

Area: 447.92 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok