



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 12, 2024, 2:27:12 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_ÁguaFria_172

Setor:

4

Código do setor:

MD_ÁguaFria_172_JP_TS__4

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Osmar do Nascimento

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241212-172843.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241212-172917.jpg

Descrição do terreno:

Moradia a jusante da Rua Osmar do Nascimento situada sobre aterro pouco compactado

Material predominante:

- **Aterro**
- **Colúvio**

Observação sobre o material predominante:

Aterro pouco compactado no topo e solo transportado com linha de seixos na base

Foto do material predominante:



Foto_material-20241212-173802.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241212-173331.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241212-173348.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241212-174630.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Ângulos negativos**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Erosão laminar**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241212-174...

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241212-174148.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241212-174156.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Processos erosivos avançado ao longo de todo sopé da encosta

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**
- **Outros**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241212-174844.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

9

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Base da encosta exibindo perfil de solo transportado, sem estruturas definidas e com linha de seixos. Topo exibindo aterro pouco compactado. Tanto na base das casas quanto no entorno, o material observado é oriundo da encosta a montante. Moradias situadas em porção relativamente suave da encosta, mas com pouca distância para a encosta (fundos), ou para a crista da encosta (porção frontal).

GPS

Área analisada:

Area: 2,644.27 Sq meters

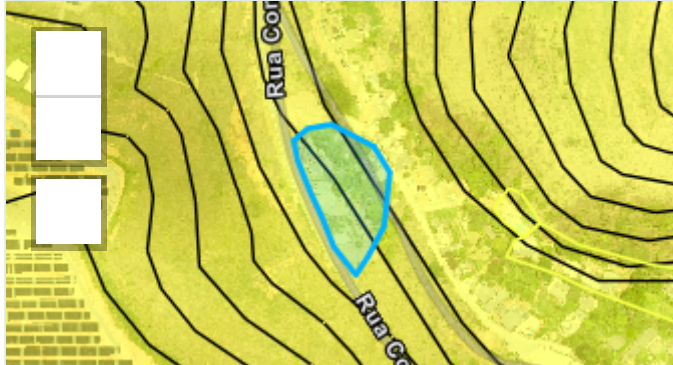

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok