



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 13, 2024, 9:11:48 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_ÁguaFria_172

Setor:

6

Código do setor:

MD_ÁguaFria_172_JP_TS__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Servidão

Endereço:

Elisangela Martins da Silva

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241213-121444.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241213-122109.jpg

Descrição do terreno:

Área de fundo de vale com frequente fluxo d'água, apresentando ravinas nas encostas próximas

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro, com presença de lixo e entulho em alguns pontos

Foto do material predominante:



Foto_material-20241213-122235.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Lixo**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241213-122901.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241213-122929.jpg

Tipologia Construtiva:

Madeira

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:




Foto_vulnerabilidade-20241213-123451.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**

Foto Erosão Laminar

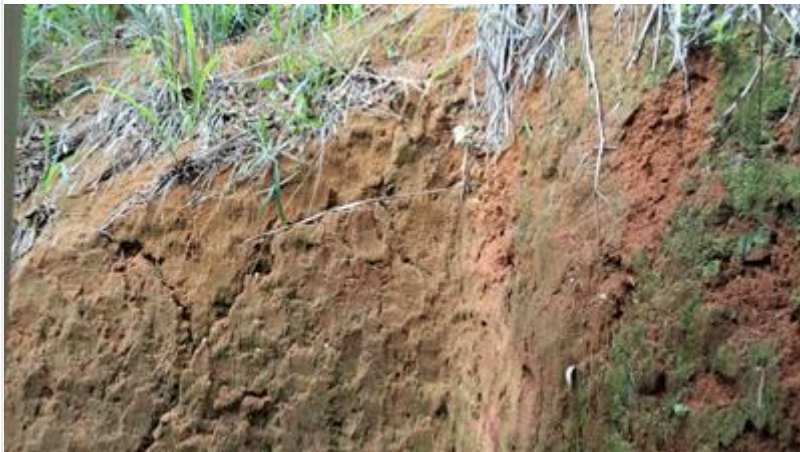

Foto_Erosao_Laminar-20241213-122808.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Sem processo observado, apenas cortes verticais nas encostas com erosão laminar e perda pontual de material em períodos chuvosos

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241213-123234.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

9

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área situada em fundo de vale, com moradias encaixadas em cortes baixos e verticais ao longo da encosta. Moradores relatam perda pontual de material devido ao corte das encostas. Nota-se feições erosivas bem desenvolvidas, como ravinas, nas encostas adjacentes, indicando o intenso fluxo de água na região.

GPS

Área analisada:

Area: 5,979.68 Sq meters

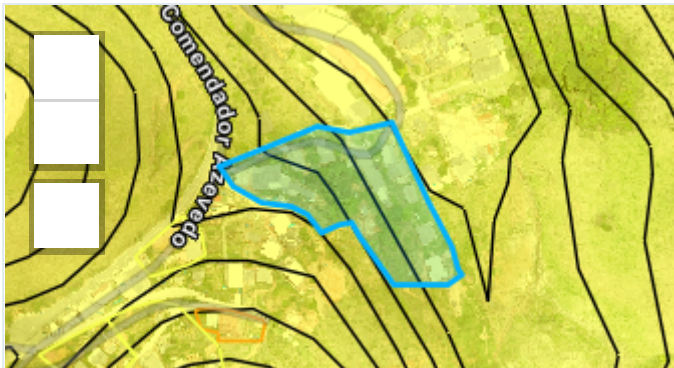

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20241213-123103.jpg

Descrição da foto1

Ravinas nas encostas que circundam o vale, indicando o intenso fluxo de agua na area

Foto2



Foto2-20241213-123306.jpg

Descrição da foto2

Cortes aos fundos de casa