



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 13, 2024, 9:51:26 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_ÁguaFria_172

Setor:

7

Código do setor:

MD_ÁguaFria_172_JP_TS__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Osmar do Nascimento, 286

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

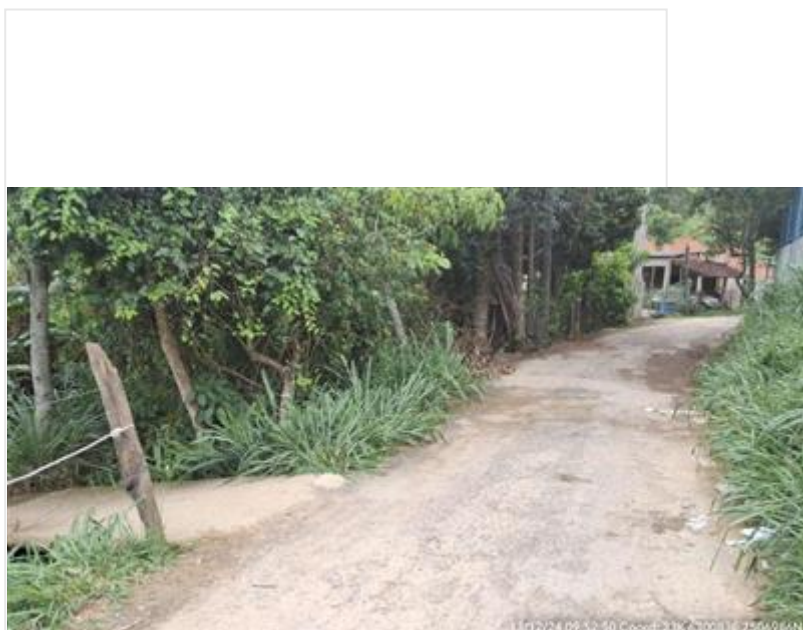

Foto_acesso-20241213-125249.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Talude de corte único**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241213-125355.jpg

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20241213-125406.jpg

Descrição do terreno:

Corte único na base de encosta natural, há escavação acima do corte para instalação de caixa d' água. Área próxima de drenagem natural da encosta e casas no fundo de vale; a frente delas há um córrego e planície de inundação.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro.

Foto do material predominante:



Foto_material-20241213-125602.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Lixo**
- **Entulho**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241213-125633.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241213-125657.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241213-125732.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi observado e nem relatado processo de movimento de massa na encosta, no entanto apresenta erosão na face de talude.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Céu aberto

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241213-125907.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

6

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Setor com casas vulneráveis em fundo de vale com intenso fluxo de água, casas encaixadas em cortes verticais na base da encosta natural. Não foi observado processo geológico ativo no entanto há processo erosivo na face de talude de corte que pode se intensificar por fluxo superficial.

GPS

Área analisada:

Area: 2,631.41 Sq meters



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1

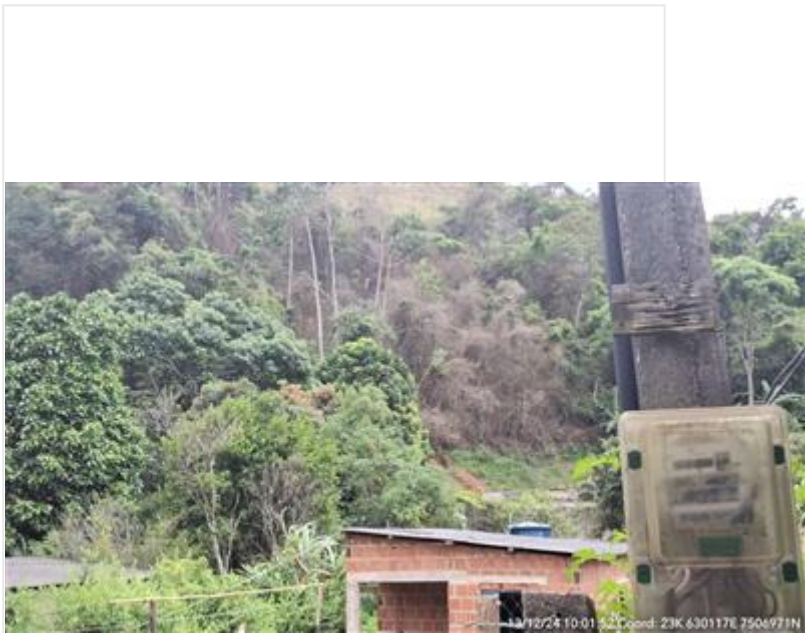


Foto1-20241213-130151.jpg

Descrição da foto1

Escavação a montante para caixa d' águas