



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 13, 2024, 10:54:01 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Inicias Tecnico 1:

JP

Inicias Tecnico 2:

TS

Microbacia:

MD_ÁguaFria_172

Setor:

8

Código do setor:

MD_ÁguaFria_172_JP_TS__8

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Osmar do Nascimento

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241213-135513.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Área Edificada**
- **Veg. rasteira**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20241213-135624.jpg

Descrição do terreno:

Talude de corte verticalizado na base, com marca de escavação com maquina, e no topo com inclinação mais suave e cavidades concavas

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro, é possível observar estruturas originais da rocha na área onde foi escavado, mas no topo solo muito alterado

Foto do material predominante:



Foto_material-20241213-135939.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241213-141326.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241213-141341.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241213-140132.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Sulcos**
- **Estrutura colapsada**

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20241213-140154.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241213-140200.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20241213-140209.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foi observado e nem relatado processo de movimento de massa na encosta, no entanto apresenta processo erosivo avançado em seu topo e marcas de percolação de água.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**
- **Mina d'água**
- **Outros**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:

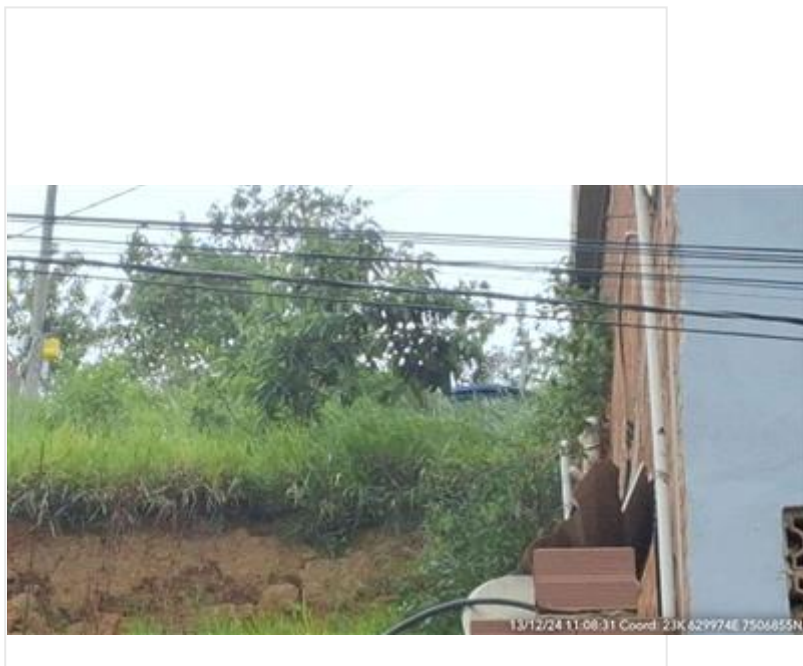

Foto_agua-20241213-140831.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Há uma obra de contenção no talude a jusante, na direção da casa, que minimiza o risco para a mesma. No entanto ela não está finalizada e não é em todo talude, onde também foi observado estrutura colapsada em seu topo. Edificação ao lado englobada no setor por estar na frente de mesmo talude e com distância nula para o mesmo

GPS

Área analisada:

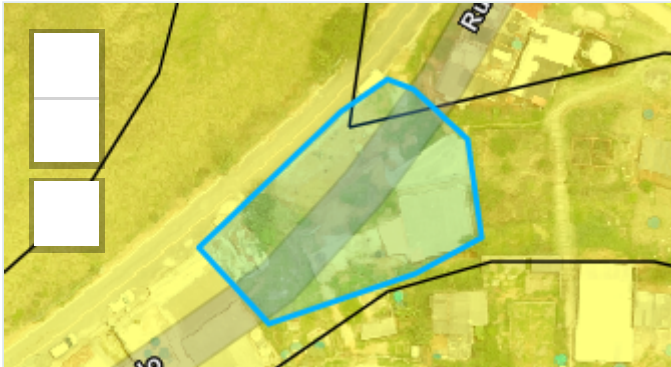Area: 743.12 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok