



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 10, 2024, 9:42:46 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_ÁguaFria_173

Setor:

11

Código do setor:

MD_ÁguaFria_173_BC_SC__11

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Água Fria, 182

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto da encosta natural:

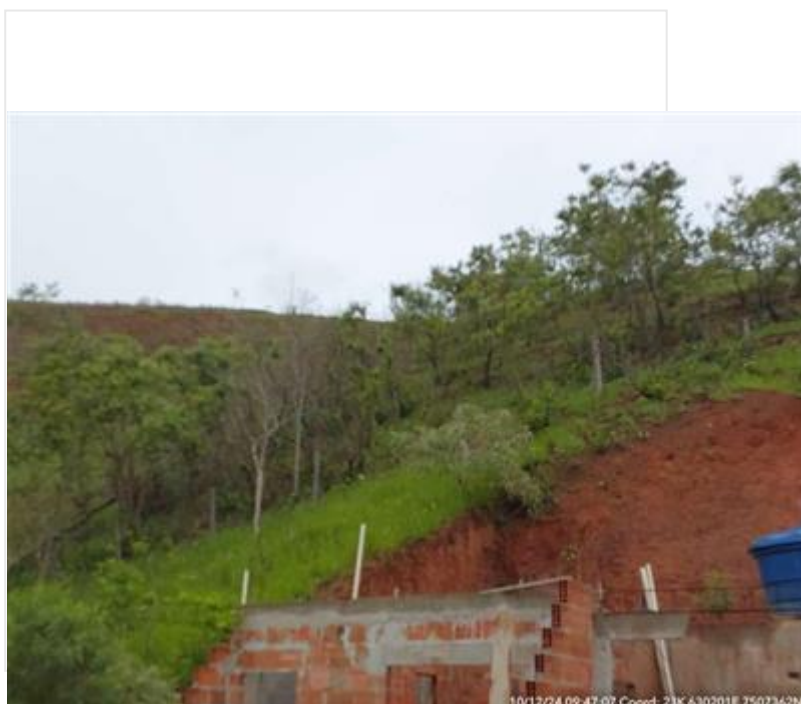


Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

Encosta natural com cicatriz de deslizamento no sopé.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Material bem homogêneo, consolidado com horizonte bem desenvolvido sem sinais de lavagem entre os horizontes.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Sulcos**

Foto Cicatrizes



Foto Sulcos



Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento ocorrido a 3 anos sem atingimento de casas, moradores fizeram estruturas de concreto para segurar o avanço do processo. Mas ainda há uma cicatriz exposta.

Foto do deslizamentos:



Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Sirenes**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Encosta com cortes intensos, material lançado no talude lateral à casa, deslizamento pretérito relatado, com algumas estruturas de concreto executadas pelo morador, mas sem eficácia para a cicatriz existente.

GPS

Área analisada:

Area: 820.41 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,507,362

N_m

630,201

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Descrição da foto1

Estrutura em construção pelos moradores.

Foto2



Descrição da foto2

Talude lateral das edificações.