



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 10, 2024, 10:27:42 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_ÁguaFria_173

Setor:

13

Código do setor:

MD_ÁguaFria_173_BC_SC__13

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Água Fria, sn

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

Cortes múltiplos na via e em direção as edificações.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Perfil de solo composto por rocha alterada no horizonte C, seguido de solo espesso com textura argilosa.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**
- **Trincas em moradias**

Foto Trincas em moradias



Foto Erosão Laminar



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Moradores relataram processo antigo, mas morador não se encontra para averiguação mais precisa. Nos cortes voltados para via observa-se erosão.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

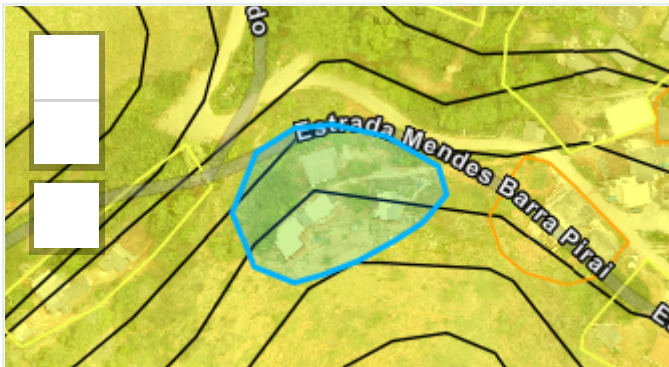
- Sirenes
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Nudec
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Deslizamentos pretéritos descalçando casas nas sem acesso pela de moradores e acesso comprometido. Ao longo via cortes apresentam instabilidade.

GPS

Área analisada:

Area: 1,763.66 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,507,370

N_m

630,140

status_revisao

Ok