



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 10, 2024, 10:51:31 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_ÁguaFria_173

Setor:

14

Código do setor:

MD_ÁguaFria_173_BC_SC__14

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Água Fria (sítio lisboa)

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

Taludes de corte realizado antrópicamente, com vegetação de pequeno porte na crista.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo exposto bem desenvolvido, com elevado grau de alteração e pouco espesso.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Sulcos**
- **Erosão laminar**


Foto Trincas em moradias



Foto Erosão Laminar



Foto Sulcos

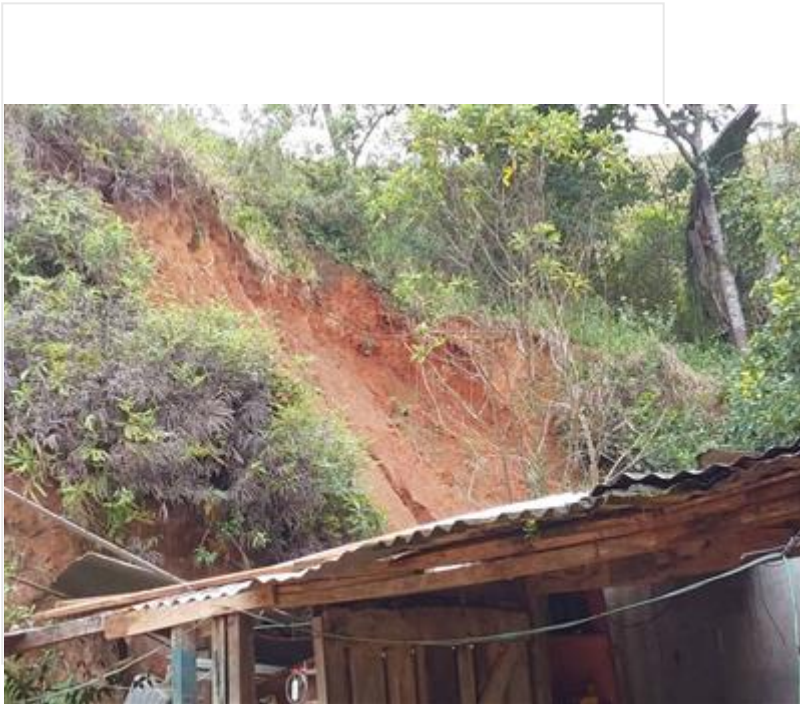

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Foi observado obra de contenção no setor com histórico de movimento de massa. O morador não estava em casa para dar mais detalhes.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Sirenes**
- **Nudec**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Realização de obra geotécnica como concreto projetado com drenos, no setor onde ocorreu o movimento de massa. Nota-se feições erosivas em avanço no talude corte ao lado. Logo, ressalta-se a possibilidade de monitoramento desses processos de instabilidade em períodos de chuvas intensas ou prolongadas.

GPS

Área analisada:



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,507,456

N_m

630,165

status_revisao

Ok