



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 9, 2024, 11:53:17 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_ÁguaFria_173

Setor:

2

Código do setor:

MD_ÁguaFria_173_BC_SC__2

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Água Fria, ao lado do 578

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Densa**
- **Solo exposto**
- **Esparsa**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

Talude de corte com proximidade as moradias. Vegetação de baixo porte sob o talude.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Perfil de solo bem consolidado e com perda total do material mineral de origem da rocha-mãe.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Distância topo do talude - base da casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Trincas no terreno**
- **Cicatrizes**
- **Erosão laminar**
- **Ângulos negativos**

Foto Trincas em moradias



Foto Trincas no terreno



Foto Cicatrizes



Foto Ângulos negativos



Foto Erosão Laminar



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não há histórico de movinmento de massa no local.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**


Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:

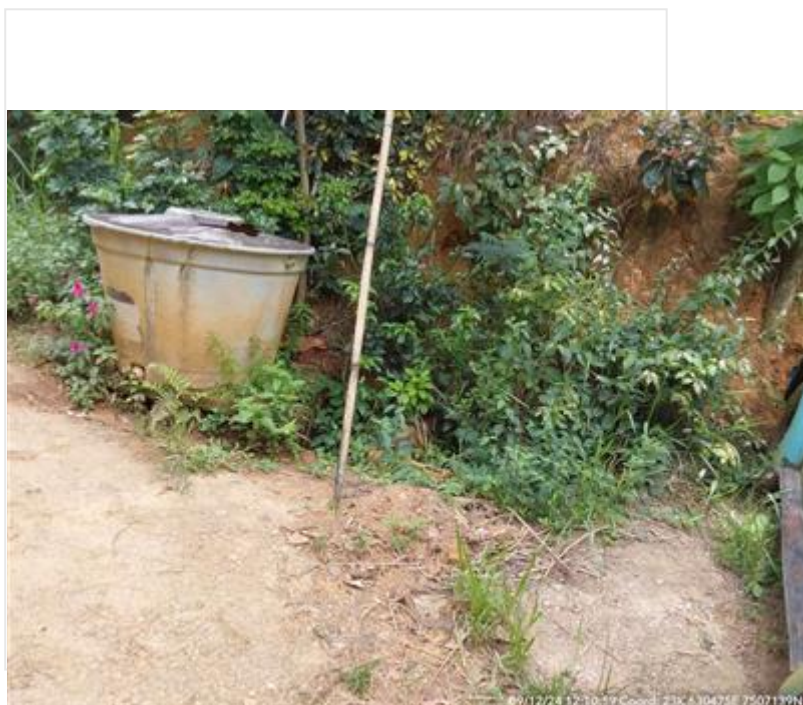

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Foram observados somente feições de instabilidade no local, sem histórico de mov. de massa, o que indica a possibilidade de monitoramento, sem atingimento de imóveis, em períodos de chuva intensa ou prolongada. Destaca-se o alto fluxo de água no acesso em períodos de chuvas, o que dificulta a saída em caso de emergencia.

GPS

Área analisada:

Area: 1,455.86 Sq meters



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,507,153

N_m

630,473

status_revisao

Ok