



## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Dec 9, 2024, 1:38:45 PM**

Palavra Chave:

**12068017784**

Informações de controle:

Técnico 1:

**Bárbara Cardoso Leite**

Técnico 2:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Equipe:

**Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;**

Inicias Tecnico 1:

**BC**

Inicias Tecnico 2:

**SC**

Microbacia:

**MD\_ÁguaFria\_173**

Setor:

**3**

Código do setor:

**MD\_ÁguaFria\_173\_BC\_SC\_\_3**

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

**Travessa**

Endereço:

**Água Fria, a partir desta seguir até a Atravessa da Agua Fria, 576 (Direcionado pelos locais)**

Localidade:

**Água Fria**

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

**Veicular**

Tipo de acesso:

**Não Pavimentado**

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**


Altura do talude de corte único:

**1 - 5m**

Inclinação do talude de corte único:

**90**

Foto do talude de corte único:

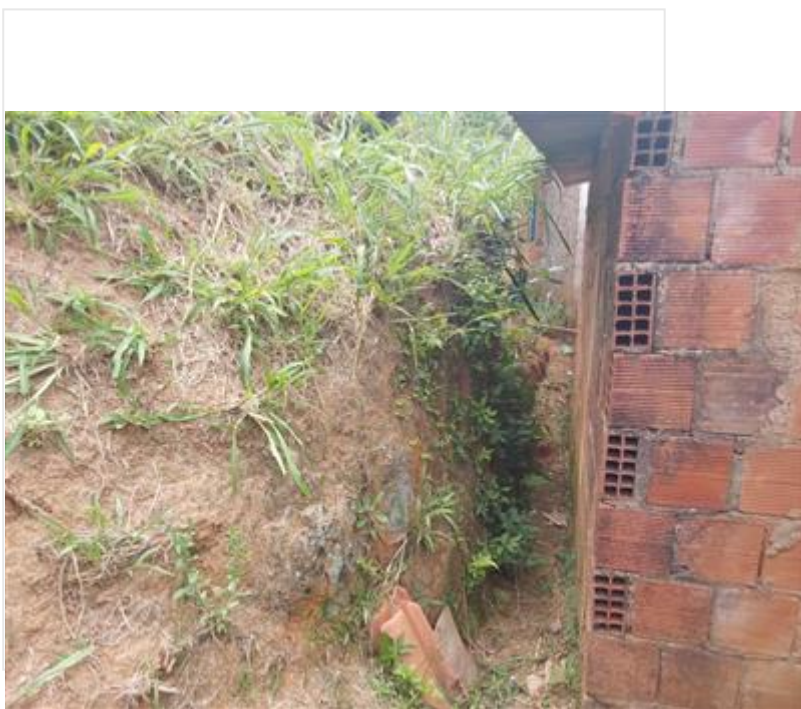

Descrição do terreno:

**Talude de corte atrás das moradias, com vegetação de baixo porte na crista.**

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

**Solo bem consolidado, com alteração total do material mineral de origem da rocha-mãe.**

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

**Não**

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

**Topo**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

**1 - 2m**

Distância topo do talude - base da casa:

**1 - 2m**

Foto Distância talude – casa



Foto Distância topo do talude - base da casa



Tipologia Construtiva:

**Alvenaria**

Vulnerabilidade Física das Edificações:

**Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes**

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

**Sim**

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Trincas no terreno**
- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**

Foto Trincas em moradias



Foto Trincas no terreno



Foto Cicatrizes



Foto Ângulos negativos



## Foto Erosão Laminar



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

**Segundo morador local, não há histórico de movimento de massa.**

Histórico de processos:

**Não**

Processo Ativo:

**Não**

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

**Concentração de água em superfície (enxurrada)**

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **\_cisterna**
- **\_cacimba**

Surgência de água no talude:

**Sem mina aparente**

Destino do esgoto:

**Canalizado**

Lançamento de esgoto:

**Canal**

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

**Monitoramento**

Número de moradias em risco:

**9**

## Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Sirenes**

## Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

**Setor sem histórico de movimento de massa, mas há grande volume de fluxo d'água que desce pela encosta em períodos de chuvas intensas. Ademais, há relato de morador cadeirante em um imóvel deste setor.**

GPS

## Área analisada:

**Area: 2,381.71 Sq meters**

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**7,507,192**

N\_m

**630,429**

status\_revisao

**Ok**