



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 9, 2024, 2:37:22 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_ÁguaFria_173

Setor:

6

Código do setor:

MD_ÁguaFria_173_BC_SC__6

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Servidão

Endereço:

Descendo pela Travessa Água Fria, 481

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:

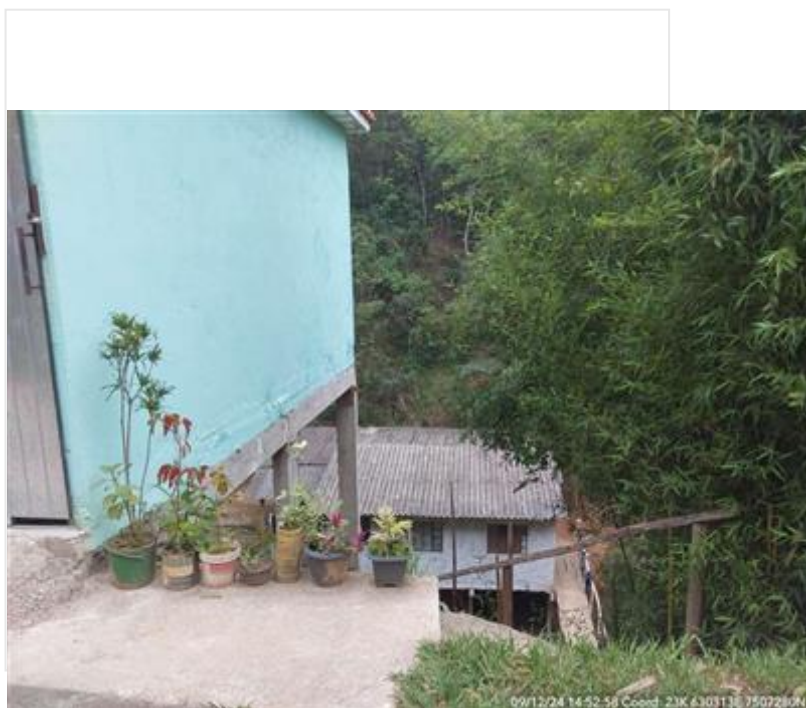

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

65

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto da encosta natural:



Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

Cortes muito verticais às margens de rio com encosta natural e declividade com maior angulação.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo bem consolidado com bastante vegetação na margem direita, margem esquerda com colunas de sustentação ancoradas ao longo do corte.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**
- **Distância da drenagem**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Distância da Drenagem:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto Distância da Drenagem



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**

Foto Erosão Laminar



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Não foram vistos indícios de movimentação recente, não havia moradores no local.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:


- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**
- **Nudec**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Duas casas construídas em pequeno vale bem encaixado com drenagem perene. Rota defuga pode ser comprometida em eventos chuvos. A casa da margem esquerda está construída com colunas ancoradas no corte.

GPS

Área analisada:

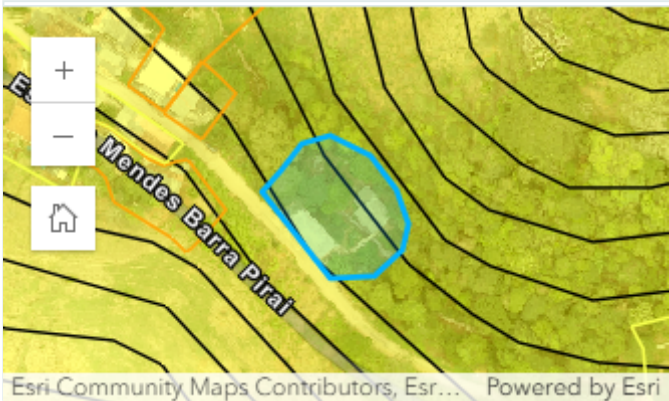

Powered by Esri

E_m

7,507,304

N_m

630,319

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Descrição da foto1

Visada lateral do vale.

