



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 9, 2024, 2:58:05 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_ÁguaFria_173

Setor:

7

Código do setor:

MD_ÁguaFria_173_BC_SC__7

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Servidão

Endereço:

Água Fria, em frente ao 479

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

50

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

85

Foto da encosta natural:



Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

Corte com declividade acentuada, não foi possível entrar nos imóveis.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Perfil de solo bem desenvolvido e aterro.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Descalçamento**
- **Trincas no terreno**

Foto Trincas em moradias



Foto Trincas no terreno

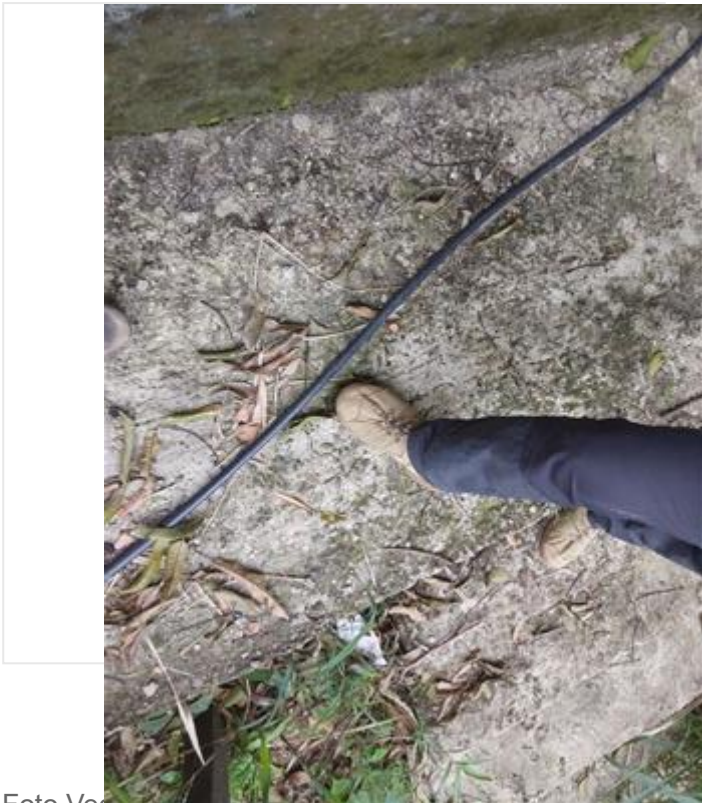


Foto Vegetação/postes inclinados/tombados



Foto Descalçamento



Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Pela imagem de drone e a pouca visualização do terreno, foram vistos elementos compatíveis com deslizamento.

Foto do deslizamentos:



Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Mina d'água**
- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Definição de

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

4

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Casas com feições de instabilidade bem marcante, foi possível observar elementos compatíveis com deslizamentos nos fundos da edificação, contudo sem acesso ao interior dos imóveis.

GPS

Área analisada:



Powered by Esri

E_m

7,507,309

N_m

630,268

status_revisao

Ok