



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 9, 2024, 3:13:54 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações de controle:

Técnico 1:

Bárbara Cardoso Leite

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Bárbara Cardoso Leite; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Inicias Tecnico 1:

BC

Inicias Tecnico 2:

SC

Microbacia:

MD_ÁguaFria_173

Setor:

8

Código do setor:

MD_ÁguaFria_173_BC_SC__8

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Travessa

Endereço:

Água Fria, 479

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

5 - 20m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto do talude de cortes múltiplos:



Descrição do terreno:

Terreno com material instável, presença de vegetação de médio porte e árvores de alto porte sobre o talude.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Aterro**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual maduro consolidado em talude de corte, assim como aterro inconsolidado.

Foto do material predominante:



Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**

Posição do material:

Topo

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância da drenagem**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância da Drenagem:

2 - 3m

Foto Distância talude – casa



Foto Distância da Drenagem



Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Cicatrizes**
- **Sulcos**
- **Estrutura colapsada**

Foto Estrutura colapsada



Foto Cicatrizes



Foto Sulcos



Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Segundo o morador, houve queda da estrutura devido a intensa chuva no local, lavando o material inconsolidado.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Poço**
- **_cisterna**
- **_cacimba**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Talude

Foto da presença de água:

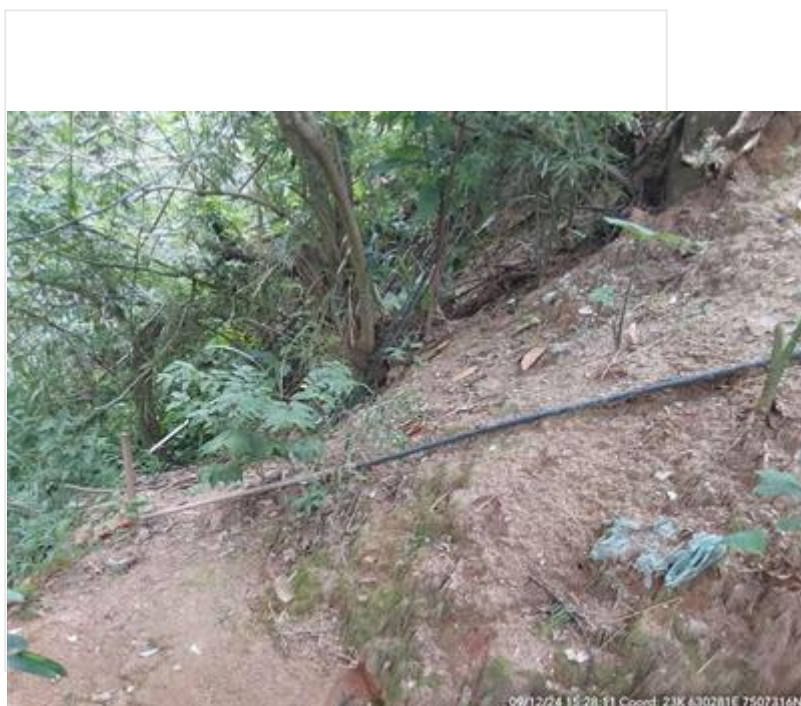

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Educação e Conscientização da população**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Nudec**
- **Sirenes**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Foram observados feições de instabilidades marcantes, com mobilização de material ao lado da moradia, a jusante da via, além de colapso de estrutura na crista do talude de corte, estando nulo com distancia a moradia. Além disso, o acesso do morador encontra-se precário e o mesmo relatou descer alto volume de fluxo de água em períodos de chuva intensa ou prolongada.

GPS

Área analisada:

Area: 211.19 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,507,333

N_m

630,281

status_revisao

Ok