



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 5, 2024, 2:45:44 PM

Palavra Chave:

14372906714

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 3:

Bárbara Cardoso Leite

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Jéssica Tiné Pôssa;Bárbara Cardoso Leite

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

JP

Inicias Tecnico 3:

BC

Microbacia:

MD_ÁguaFria_183

Setor:

1

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_AS_JP_BC_1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Osmar do Nascimento, 81. Casa 6

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241205-180405.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

85

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20241205-180104.jpg

Descrição do terreno:

Corte único acimentado na parte superior, presença de ângulos negativos.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual, bastante úmido com horizontes bem desenvolvidos, coberto por lona.

Foto do material predominante:



Foto_material-20241205-175033.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Distância topo do talude - base da casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241205-175217.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20241205-175519.jpg

Tipologia Construtiva:

Plástico / Madeirite / Lata

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241205-175929.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Cicatrizes**
- **Estrutura colapsada**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241205-174641.jpg

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20241205-174934.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20241205-174903.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar ocorrido em fevereiro de 2024 com colapso de muro atingindo a edificação e deixando danos na casa com intenso fluxo de água.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241205-175414.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Concentração de água em superfície (enxurrada)

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente


Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:

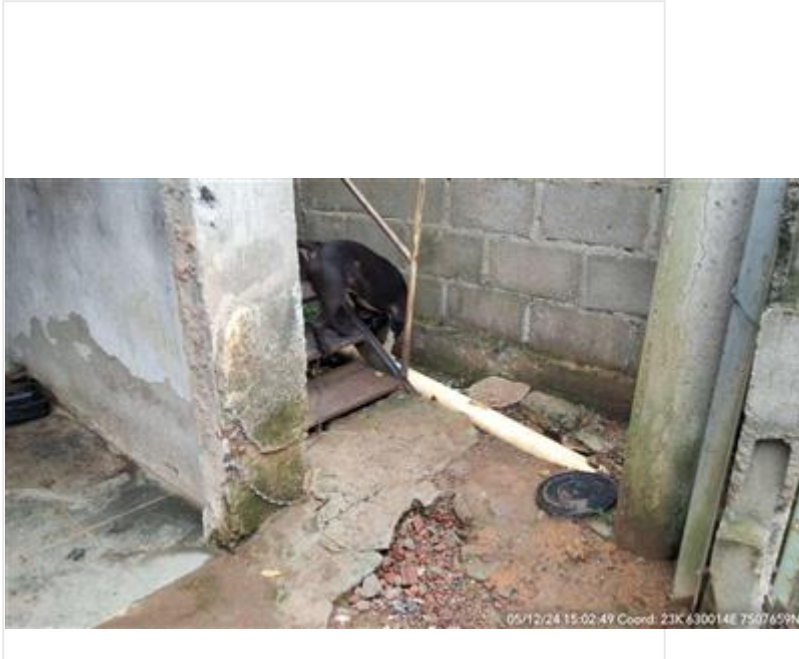

Foto_agua-20241205-180248.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Muito Alto

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**
- **Nudec**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Duas edificações com processo ativo, casa a jusante foi atingida durante o deslizamento, casa a montante também apresenta trincas. Rota de fuga comprometida em caso de emergência.

GPS

Área analisada:

Area: 375.48 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20241205-174710.jpg

Descrição da foto1

Trinca decorrente de processo.

Foto2



Foto2-20241205-174741.jpg

Descrição da foto2

Trinca na lateral.