



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 5, 2024, 11:07:05 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Jéssica Tiné Pôssa

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Jéssica Tiné Pôssa;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

JP

Microbacia:

MD_ÁguaFria_183

Setor:

1

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_AS_JP__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Comendador Azevedo, 36

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241205-144523.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Solo exposto**
- **Esparsa**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**
- **Encostas naturais**

Altura da encosta natural:

5 - 20m

Inclinação da encosta natural:

60

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241205-142921.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241205-142650.jpg

Descrição do terreno:

Dois cortes predominantes em encosta de aproximadamente 10m de altura. Talude com presença de marcas de escavação.

Material predominante:

- **Solo residual**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual jovem mantendo características da rocha com foliação bem marcada

Foto do material predominante:



Foto_material-20241205-141521.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Lixo**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241205-143003.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241205-143116.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Vegetação/postes inclinadas/tombados**
- **Descalçamento**
- **Ângulos negativos**
- **Sulcos**
- **Erosão laminar**

Foto Vegetação/postes inclinadas/tombados



Foto_Vegetacao_postes_inclinadas_tombados-20241205-143...

Foto Descalçamento



Foto_Descalcamento-20241205-143426.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241205-143410.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241205-143507.jpg

Foto Sulcos



Foto_Sulcos-20241205-143438.jpg

Processo:

- Não se aplica

Observação sobre o processo:

De acordo com morador não há ocorrência nessa vertente da encosta, no entanto há retirada de material em talude e encosta com processo erosivo ativo.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Outros

Outros:

Obra em construção, nao foi observado sistema de esgoto.

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241205-144609.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**


Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Edificação e galpão encaixado em talude de corte com feições de instabilidade e sem sistema de drenagem. Segundo relato a área está em construção. Já foram contruídos dois escritórios na base e foi relatado que o local vai ser ocupado com estacionamento de caminhão.

GPS

Área analisada:

Area: 1,070.64 Sq meters

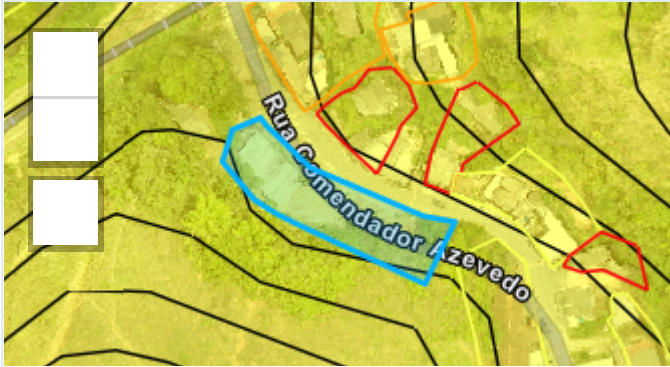

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok