



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 5, 2024, 2:07:09 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Jéssica Tiné Pôssa

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Jéssica Tiné Pôssa;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

JP

Microbacia:

MD_ÁguaFria_183

Setor:

3

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_AS_JP__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Servidão

Endereço:

Eduardo Manoel da Silva

Localidade:

Água Fria

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Servidão

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241205-171732.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Taludes de corte múltiplos**

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

90

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241205-173135.jpg

Descrição do terreno:

Casas encaixadas em taludes baixos com feições erosivas marcadas e solo úmido e friável.


Material predominante:

- **Solo residual**
- **Lixo**
- **Aterro**
- **Rocha alterada**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual sem feições marcadas, presença de rocha alterada na base. Meio do talude com presença de lixo e material antrópico.

Foto do material predominante:

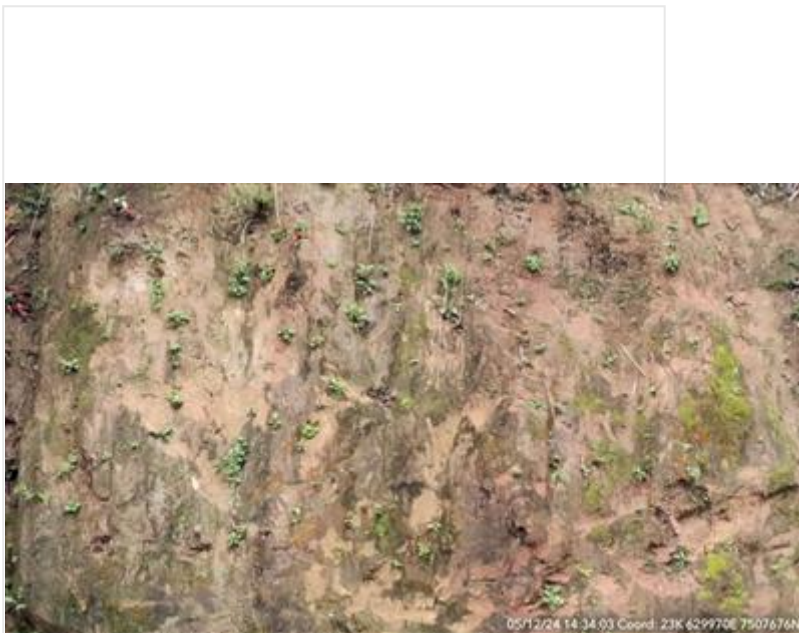

Foto_material-20241205-173402.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Aterro**
- **Entulho**
- **Lixo**

Posição do material:

Meio

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241205-173420.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Média: Danos esperados relacionados a trincas e colapso parcial nas paredes

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241205-173015.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Erosão laminar**
- **Afundamento (em passeio, via, estruturas em concreto em geral)**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20241205-171308.jpg

Foto Afundamento



Foto_Afundamento-20241205-171215.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241205-171316.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Descida de material nos fundos da casa durante as chuvas de fevereiro de 2024.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20241205-171335.jpg

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação:

- **Esgoto**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241205-172055.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

8

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Solo muito úmido com surgência de água no terreno e casas encaixadas no talude. Foi possível observar um afundamento no pátio da frente de uma das casas que, pela imagem aérea, fica mais evidenciado o caminho preferencial de passagem da água.

GPS

Área analisada:

Area: 1,094.39 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok

Fotos complementares:

Foto1



Foto1-20241205-171528.jpg

Descrição da foto1

Acesso para moradia sem pavimento e muito escorregadio.

