



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 6, 2024, 10:32:57 AM

Palavra Chave:

11641099798

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Jéssica Tiné Pôssa

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Jéssica Tiné Pôssa;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

JP

Microbacia:

MD_ÁguaFria_183

Setor:

10

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_AS_JP__4

Informações de localização:

Endereço:

Maurília Souza Teixeira, 66 casa 1

Localidade:

Agua Santa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Não Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20241206-135440.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**


Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

85

Foto do talude de corte único:

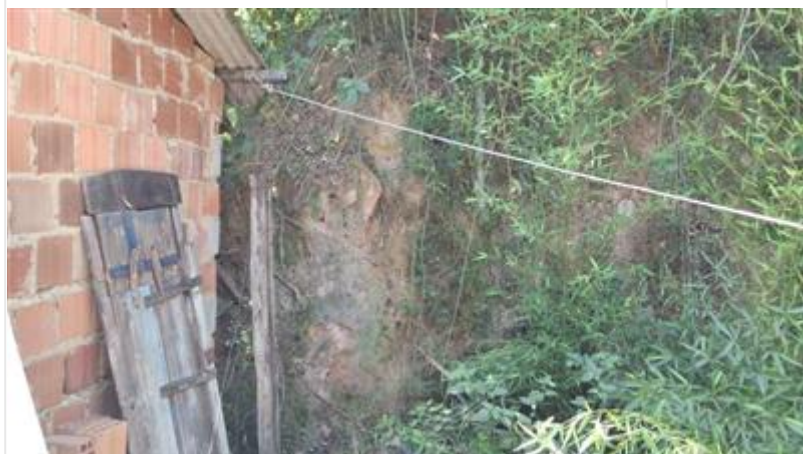

Foto_cort_un-20241206-133725.jpg

Descrição do terreno:

Fundos da casa proveniente de escavação de talude baixo.

Material predominante:

- **Rocha alterada**
- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Rocha muito alterada com fina camada de solo.

Foto do material predominante:



Foto_material-20241206-133712.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Lixo**
- **Entulho**

Posição do material:

Base

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241206-133934.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Alta: Danos estruturais esperados com excessivas deformações das estruturas, colapso parcial dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241206-133920.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Erosão laminar**

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241206-134002.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Corte de talude pequeno nos fundos da casa com processo erosivo.

Histórico de processos:

Não

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Água**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241206-135400.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Fundos situados proximo a corte de talude com processo erosivo, a área esta inserida dentro de um contexto complexo.

GPS

Área analisada:

Area: 353.95 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,507,595

N_m

630,087

status_revisao

Ok