



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Dec 5, 2024, 3:21:00 PM

Palavra Chave:

11641099798

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Jéssica Tiné Pôssa

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Jéssica Tiné Pôssa;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

JP

Microbacia:

MD_ÁguaFria_183

Setor:

5

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_AS_JP__5

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Osmar Nascimento

Localidade:

Agua Fria

Caracterização da área:


Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:

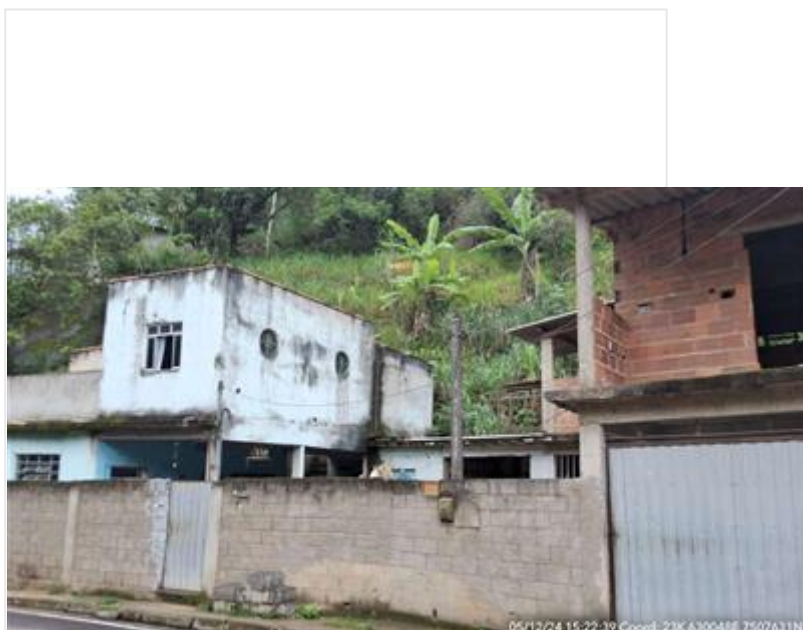

Foto_acesso-20241205-182238.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Área Edificada**

Características do terreno:

- **Encostas naturais**
- **Taludes de corte múltiplos**

Altura da encosta natural:

50 – 100m

Inclinação da encosta natural:

55

Altura do talude de cortes múltiplos:

1 - 5m

Inclinação do talude de cortes múltiplos:

80

Foto da encosta natural:



Foto_encos_nat-20241205-182410.jpg

Foto do talude de cortes múltiplos:



Foto_cort_mult-20241205-182606.jpg

Descrição do terreno:

Área de ocupação em cortes múltiplos com casas encaixadas na base da encosta. Moradores fizeram cortes em meia encosta objetivando diminuir o risco.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual, não foi possível acesso ao interior dos imóveis.

Foto do material predominante:



Foto_material-20241205-183307.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20241205-183359.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20241205-183429.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20241205-183605.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20241205-183614.jpg

Processo:

- **Não se aplica**

Observação sobre o processo:

Área com histórico de deslizamento em 2007 com atingimento de imóveis

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Rede

Foto da presença de água:



Foto_agua-20241205-183746.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

2

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- Sirenes
- Nudec
- Sinalização e Orientação de Alerta
- Educação e Conscientização da população

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Área atingida em 2007, inserido num contexto geológico complexo onde todo maciço apresenta fragilidades e processos. Casas encaixadas na base do talude.

GPS

Área analisada:

Area: 607.63 Sq meters

Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

7,507,665

N_m

630,040

status_revisao

Ok